

РЕСАНТА

ПАСПОРТ

Инверторный плазменный резак



Серия ИПР

ИПР-100



Напишите нам Ваше
мнение о товаре!

idea@resanta.ru

www.resanta.ru

PECАHTA

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество, безупречное функционирование приобретенного Вами изделия марки «Ресанта», при соблюдении правил его эксплуатации.

В настоящее время над производством сварочного оборудования работает крупный научно-исследовательский центр, пять основных современных производственных площадок, а также, несколько дополнительных. Благодаря передовым исследованиям и надежности сварочного оборудования, сварочное оборудование РЕСАНТА надежно зарекомендовало себя у нескольких миллионов потребителей в бытовой, строительной и промышленной эксплуатации.

Мы предлагаем широкий ассортимент сварочного оборудования и сопутствующих товаров:

- Инверторное оборудование для ручной дуговой сварки;
- Инверторное оборудование для аргонодуговой сварки;
- Инверторные полуавтоматы для сварки в среде защитных газов;
- Оборудование для воздушно-плазменной резки;
- Универсальные и комбинированные сварочные инверторы;
- Средства защиты при сварочных работах;
- Комплектующие, расходные материалы и аксессуары.

Сварочное оборудование марки РЕСАНТА широко представлено среди представительств и дилеров по всей территории России. Оборудование проходит контрольное тестирование на производстве, а также, дальнейшую тщательную предпродажную проверку, гарантийное и послегарантийное обслуживание, что обеспечивает стабильность высокого качества марки РЕСАНТА.

Перед использованием данного устройства обязательно прочтите инструкцию!

Конструкция аппарата воздушно-плазменной резки непрерывно совершенствуется, поэтому приобретенная Вами модель может незначительно отличаться от описываемой в данном руководстве.

Мы всегда рады получить от Вас обратную связь по эксплуатации нашей продукции, а также по улучшению его качества:

E-mail: idea@resanta.ru

Web site: <http://www.resanta.ru>

РЕСАНТА

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ	9
4. ОБЩИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	10
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	12
6. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ	13
7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ	16
8. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ.	18
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	22
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ	24
11. ТРАСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	25
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	26
13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ	28
14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	30

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный паспорт технического устройства является справочным материалом, в котором описываются основные элементы управления изделием.



Внимание!

Перед использованием данного устройства обязательно прочтите инструкцию.

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации. Дата производства отражена в серийном номере устройства в формате ГГММ с 16 по 19 символы.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Аппарат плазменной резки ИПР 100 предназначен для плазменной резки токопроводящих металлов толщиной до 40мм: нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни и т.д.

У каждого плазмореза есть источник питания, плазмотрон (основной узел) и компрессор, который подает воздух. При включении аппарата, этот воздух попадает в плазмотрон и разогревается от температуры в 25-30 тысяч градусов по Цельсию. При такой температуре воздух ионизируется и начинает проводить электрический ток. В плазмотроне появляется электрическая дуга, которую воздух «доставляет» до заготовки. Металл начинается плавиться, и появляется разрез. Вокруг места разреза металл нагревается незначительно, что позволяет делать ровный и аккуратный рез.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание!

Прочтите руководство.

Несоблюдение всех инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и / или серьезной травме.

2.1 Безопасность рабочего места

- Рабочее место должно быть в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок и плохое освещение могут привести к несчастным случаям.

РЕСАНТА

- Не работайте плазменным резаком во взрывоопасной атмосфере, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Плазменная резка создает искры, которые могут привести к воспламенению пыли или паров.
- Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц во время работы с плазменным резаком. Отвлечение внимания может привести к утрате контроля над аппаратом.

2.2 Электрическая безопасность

- Избегайте прямого контакта с заземленными предметами, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если Ваше тело не заземлено, существует повышенная опасность поражения электрическим током.
- Не используйте плазменный резак под дождем или в условиях повышенной влажности.
- Не используйте шнур питания не по назначению. Держите шнур вдали от источников тепла, агрессивных сред, острых кромок или движущихся предметов.
- При работе на улице плазменным резаком используйте удлинитель, предназначенный для использования вне помещений.

2.3 Личная безопасность

- Будьте внимательны и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации плазменного резака. Не используйте плазменный резак, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя, лекарств или других веществ, изменяющих сознание. Секундная потеря концентрации во время работы плазменного резака может привести к серьезным травмам.
- При работе с плазменным резаком используйте средства индивидуальной защиты (см. Общие инструкции по эксплуатации).
- Избегайте случайного включения аппарата. Убедитесь, что выключатель питания в положение «ВЫКЛ» перед подключением шнура питания к сети.
- Сохраняйте правильную стойку во время работы с плазменным резаком. Это позволит лучше контролировать работу с плазменным резаком в непредвиденных ситуациях.

2.4 Специальные правила техники безопасности

- Сохраняйте ярлыки и бирки на аппарате. Они содержат важную информацию по безопасности.
- Для предотвращения поражения электрическим током, не касайтесь частей аппарата, находящихся под напряжением. Носите защитную одежду. Сила тока достаточна, чтобы привести к серьезным травмам или смерти. Не используйте плазменный резак, если вы не изолированы от земли и от заготовки.

- Избегайте поражения глаз и участков тела. Используйте защитную маску с затемненным стеклом, специальные перчатки и фартук. Свет от дуги и инфракрасное излучение может повредить глаза и вызвать ожоги кожи. Не допускайте присутствия посторонних без надлежащей защиты глаз и тела.
- Не храните легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества ближе 10 метров от места резки. На них могут попасть искры от резака. Держите огнетушитель в пределах досягаемости. Тщательно очистите разрезаемую деталь от любой краски, жира или других посторонних веществ.
- Избегайте случайных запусков. Перед включением плазменного резака необходимо подготовиться к работе с ним.
- Не оставляйте плазменный резак без присмотра, когда он подключен к сети. Переведите выключатель в положение «ВЫКЛ» и выньте вилку из розетки перед уходом.
- Используйте струбцины или другие приспособления для надежного крепления заготовки на рабочей поверхности. Удерживать заготовку руками ненадежно, вы можете потерять контроль.
- Плазменный резак не игрушка! Храните аппарат в недоступном для детей месте.
- Людям с кардиостимуляторами, необходимо проконсультироваться со своим врачом перед использованием аппарата. Электромагнитные поля в непосредственной близости от кардиостимулятора могут вызвать помехи в работе кардиостимулятора. Кроме того, людям с кардиостимуляторами необходимо соблюдать дополнительные правила:
 - Не работайте в одиночку.
 - Не используйте аппарат с неисправным выключателем питания.
 - Надлежащим образом следите за подключением и работой аппарата, чтобы избежать поражения электрическим током.
 - Аппарат должен быть заземлен посредством крепежного болта на задней панели аппарата. При подключении аппарата нужно использовать устройство защитного отключения.



Предотвращение поражения глаз. Использование средств индивидуальной защиты и защитных приспособлений уменьшает риск получения травмы.

- Используйте защитные затемненную маску или очки во время резки.
- Надевайте огнестойкие ботинки или сапоги при использовании аппарата. Не носите брюки с манжетами, робы с открытыми карманами, или любую одежду, на которой могут удерживаться капли расплавленного металла и искры.

РЕСАНТА

- Предохраняйте одежду от попадания на нее жира, масла, растворителей или горючих веществ. Защитная одежда и защитные перчатки должны быть сухими.
- Носите специальный головной убор для защиты головы и шеи. Используйте фартук и нарукавники, предназначенные для сварки и резки.
- При резке материала в замкнутом пространстве, предохраняйте уши от попадания искр специальной защитой.



Для предотвращения пожара, удалите все горючие материалы из области работы.

- При возможности проводите работы в месте вдали от горючих материалов. Если это не представляется возможным, защитите объекты с помощью огнезащитного материала.
- Удалите или обезопасьте от огня горючие материалы в радиусе 10 метров вокруг рабочей области. Используйте огнестойкие материалы, чтобы покрыть открытые двери, окна, трещины и другие отверстия.
- Оградите рабочее место с помощью переносных огнестойких экранов. Защитите от искр и теплового воздействия горючие стены, потолки, полы и т.д. огнеупорными покрытиями.
- При работе на металлической стене, потолке и т. д. предотвратите возможность воспламенения горючих материалов с другой стороны, переместив их в безопасное место. Если это не представляется возможным, назначьте кого-либо в качестве ответственного, снабдив его огнетушителем во время резки и, по крайней мере в течении получаса после завершения резки.
- Не производите резку материалов, имеющих горючие покрытия или с горючей внутренней структурой, такие как стены или потолки, без проверенного метода устранения опасности.
- Не выбрасывайте горячий шлак и отработанный материал в емкость из горючих материалов. Держите огнетушитель рядом и знайте, как им воспользоваться.
- После резки внимательно осмотрите рабочее пространство на наличие огня. Помните, что дым или огонь может быть не заметен в течение некоторого времени после начала пожара.
- Не используйте резак в среде, содержащей опасные реактивные или горючие газы, пары, жидкости или пыль. Обеспечьте достаточную вентиляцию в рабочей зоне, чтобы предотвратить накопление газов, паров или пыли. Не нагревайте контейнера, содержание которых Вам неизвестно, при нагревании может произойти возгорание легковоспламеняющихся или взрывоопасных паров. Проводите очистку контейнеров перед применением плазменного резака.
- Не прикасайтесь к электрическим частям.
- Не надевайте влажные или поврежденные перчатки.

- Для защиты от поражения электрическим током, используйте обувь на диэлектрической подошве и специальные перчатки.
- Убедитесь, что аппарат находится в устойчивом положении перед использованием. Падение плазменного резака в процессе работы может привести к поражению электрическим током, серьезным травмам или пожару.
- Убедитесь, что плазменный резак надежно заземлен.
- Избегайте чрезмерного воздействия паров и газов. Не вдыхайте пары. При необходимости используйте систему вентиляции или вытяжку, эффективно отводящую пары и газы из рабочей зоны.
- Поджиг дуги происходит при нажатии кнопки плазменной горелки. Направьте резак на разрезаемую деталь, прежде чем зажечь дугу. Не направляйте сопло резака в сторону людей или легковоспламеняющихся предметов.
- Отключите аппарат от сети, прежде чем выполнять любые настройки аппарата, техническое обслуживание или чистку.
- Используйте только сжатый воздух, настраивайте давление в зависимости от типа работ. Никогда не используйте кислород, углекислый газ, горючие или сжиженные газы в качестве источника для плазменного резака. Такие газы способны вызвать взрыв, что приведет к серьезным травмам.
- Предупреждения, меры предосторожности и инструкции, приведенные в этом руководстве, не могут охватить все возможные ситуации, которые могут произойти. Пользователь должен быть бдителен и соблюдать осторожность при работе с аппаратом.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплектацию ИПР-100 входят:

1. Инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки – 1шт
2. Плазменный резак ИПР 100 в сборе, 6м -1 шт
3. Клемма заземления в сборе 300А с кабелем 16 мм², 3м – 1 шт
4. Влагомаслоотделитель – 1 шт
5. Шланг газовый 8х12, 3м – 1 шт
6. Ключ для затяжки электрода и наконечника.
7. Электрод
8. Сопло
9. Ограничитель
- 10.Паспорт

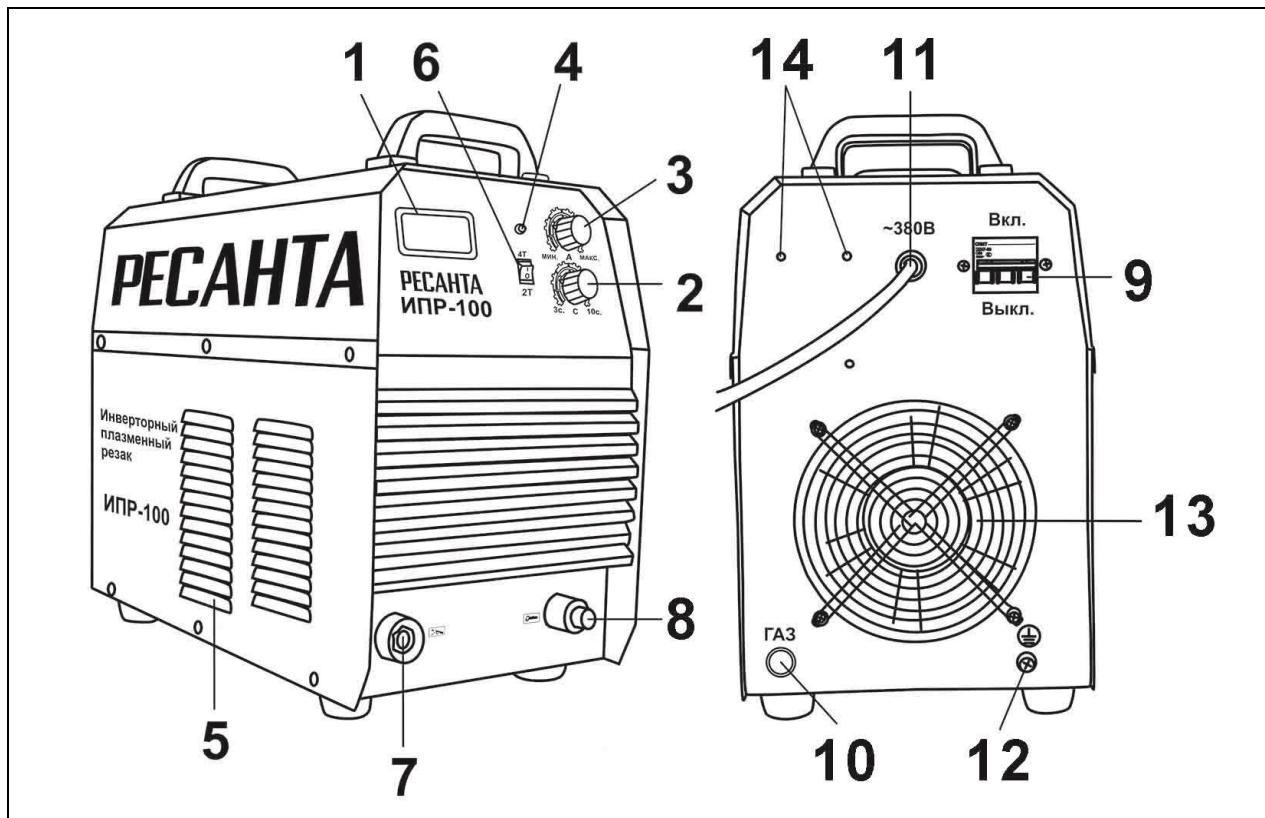


Рис. 1. Общий вид ИПР-100

*Внешний вид устройств может отличаться от изображенного на рисунке

Передняя панель:

1. Цифровой дисплей.
2. Регулятор времени подачи воздуха после окончания резки.
3. Ручка потенциометра (настройки силы тока)
4. Индикатор "Перегрев"
5. Решетка вентиляции
6. Кнопка переключения режимов 2Т/4Т
7. Разъем (+) для клеммы заземления
8. Разъем подключения плазматрона

Задняя панель:

9. Сетевой выключатель
10. Штуцер для подключения компрессора (11 мм).
11. Силовой кабель
12. Болт заземления
13. Решетка вентиляции
14. Места крепления фильтр-регулятора (влагомаслоотделителя)

Элементы управления и индикации:

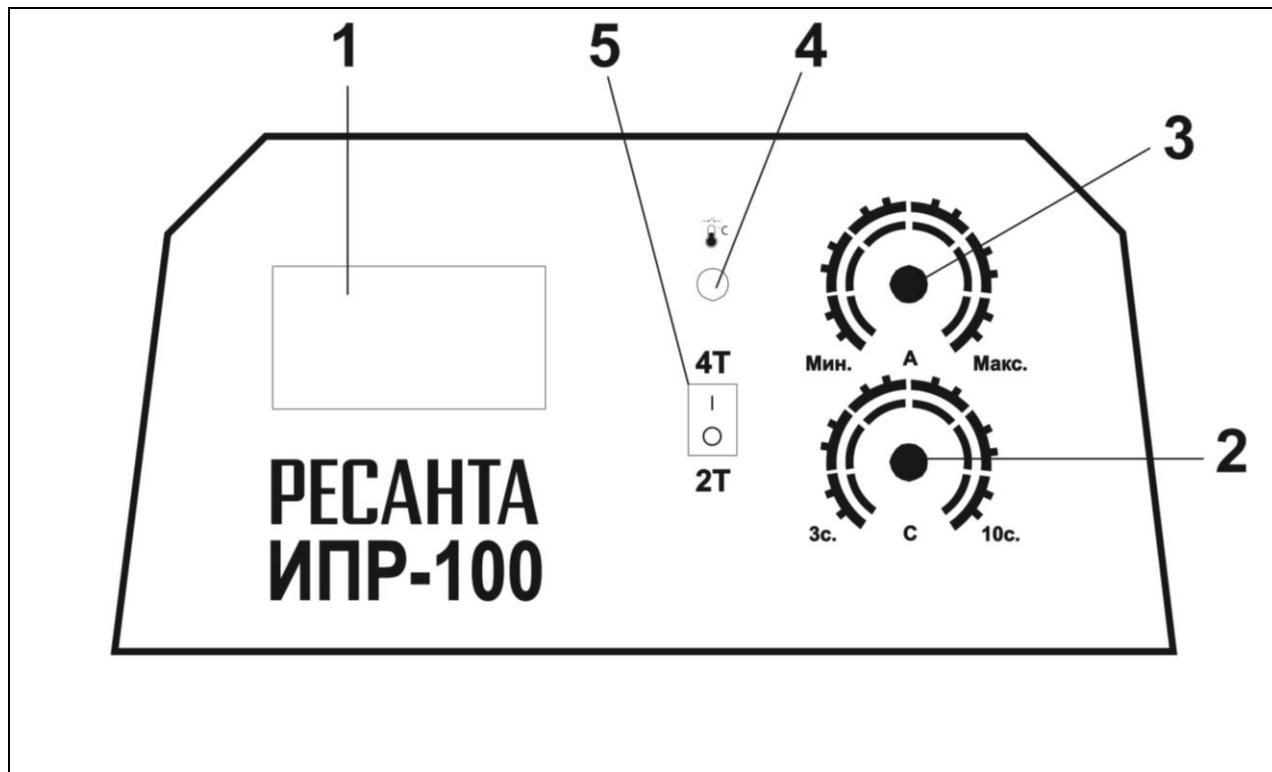


Рис. 2. Элементы управления и индикации

1. Цифровой дисплей - отображает величину тока резки.
2. Регулятор времени подачи воздуха после окончания резки - устанавливает величину продувки воздухом зоны резки после окончания процесса.
3. Регулятор потенциометра – регулятор тока позволяет установить и регулировать величину тока резки. Ток выбирается в зависимости от толщины разрезаемого металла.
4. Индикатор "Перегрев" - загорается во время перегрева аппарата. В случае длительной непрерывной работы аппарата на большом токе, температура его внутренних компонентов может превысить допустимую. Чтобы этого избежать, прекратите работу при включении индикатора. Через некоторое время аппарат восстановит свою работоспособность, и когда индикатор погаснет, вы можете продолжать работу.
5. Переключатель режимов 2Т/4Т – режим позволяет установить 2-х тактный или 4-х тактный режим управления циклом резки.
2-х тактный режим («быстрый»): при нажатии кнопки на плазматроне начинается цикл резки, отпускаете – заканчивается. Рекомендуется применять при длине реза менее 200 мм.
4-х тактный режим («долгий»): обычно используется для длительного цикла работы (при кратковременном нажатии кнопки на плазматроне начинается процесс резки, при повторном кратковременном нажатии – заканчивается). Рекомендуется применять при длине реза более 200 мм.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия ИПР/Модель	ИПР-100
Параметры сети, В	380 ± 15%
Частота питающей сети, Гц	50
Диапазон регулирования тока реза, А	20-100
Потребляемый ток, А	25A
ПН (40°C), %	70
Плата управления	IGBT Inverter
Режущая способность, мм	Максимальная толщина разрезаемого металла - 40 конструкционная сталь - 30 нержавейка - 15 алюминий - 15
Система поджига дуги	Высокочастотный
Отсоединение кабеля горелки	да
Производительность компрессора	≥ 220 л/мин
Напряжение холостого хода	300В
Номинальное напряжение дуги	88 – 120В
Номинальное давление компрессора, Бар	0,4 -0,6
Диапазон рабочих температур, °C	-20+50
КПД, %	85
Класс изоляции	F
Степень защиты, IP	21S
Вес, кг	27,7
Габариты, мм	560*300*490

1 бар = 0,1 Мпа

Таблица. 1. Технические характеристики

6. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ



Внимание!
До установки и использования аппарата прочтите всю информацию, приведенную в данном разделе.

Для предотвращения несчастных случаев от случайного включения аппарата:

- Переведите выключатель на задней панели плазменного резака в положение «ВЫКЛ».
- Отключайте аппарат от сети при его сборке, настройке и после завершения работы.

При распаковке убедитесь в целостности аппарата и отсутствии каких-либо повреждений.

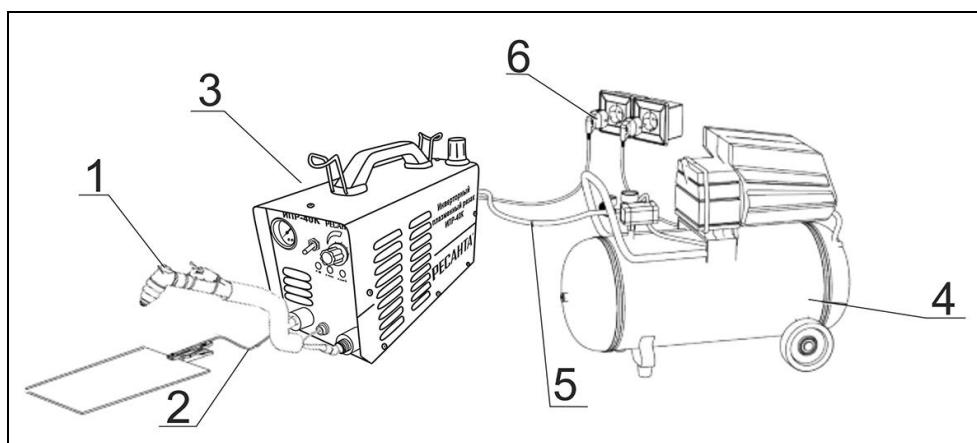


Рис. 3. Схема подключения аппарата воздушно-плазменной резки.

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Горелка. | 4. Компрессор. |
| 2. Клемма заземления. | 5. Газовый шланг. |
| 3. Аппарат плазменной резки. | 6. Сетевой кабель. |

1. Установите на заднюю панель аппарата фильтр-регулятор (влагомаслоотделитель).

2. Подключите газовый шланг, идущий от компрессора к регулятору давления к штуцеру на задней стенке резака. Система подачи сжатого воздуха, состоящая из компрессора, регулятора давления и газового шланга, должна иметь плотные соединения (используйте винтовые хомуты), чтобы не допустить утечек и обрыва газового шланга. Периодически сливайте конденсат из ресивера компрессора. Большое содержание конденсата уменьшает срок службы плазменного резака и может привести к поломке оборудования.

3. Вставьте силовой наконечник кабеля клеммы заземления в разъем «+» на передней панели аппарата, поверните его до упора по часовой стрелке, убедитесь в плотной фиксации соединения. Закрепите клемму заземления на заготовке.

РЕСАНТА

4. Подсоедините разъем плазмотрона как указано на рис.4 и 5

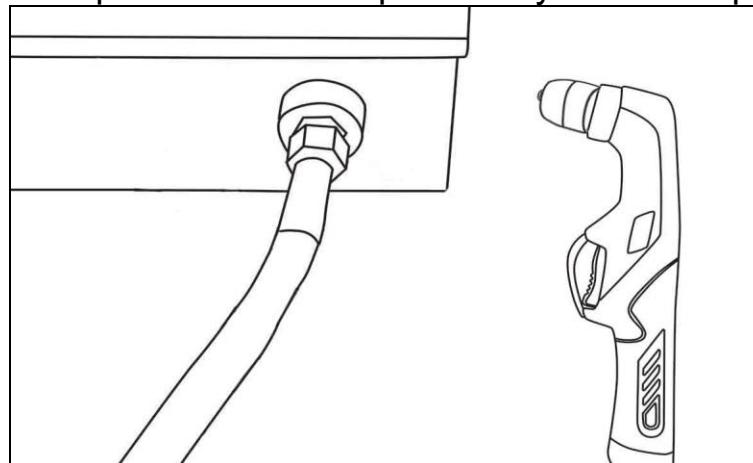


Рис. 4. Подключение разъема горелки (плазмотрона)

5. Подключите силовой вход горелки к разъему аппарата на передней панели, убедитесь в плотной фиксации соединения. При неплотном подсоединении кабелей возможны выгорания разъемов и выход из строя аппарата плазменной резки.

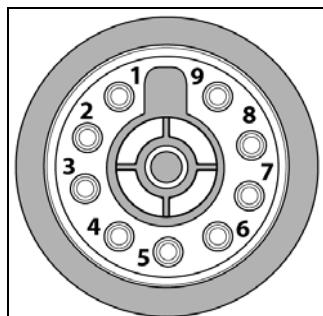


Рис.5. Подключение горелки

№ контакта	Обозначение
1, 9	Дежурная дуга
3, 6	Включение/выключение

Таблица 2. Подключение горелки

6. Установите на заднюю панель аппарата фильтр-регулятор (влагомаслоотделитель).

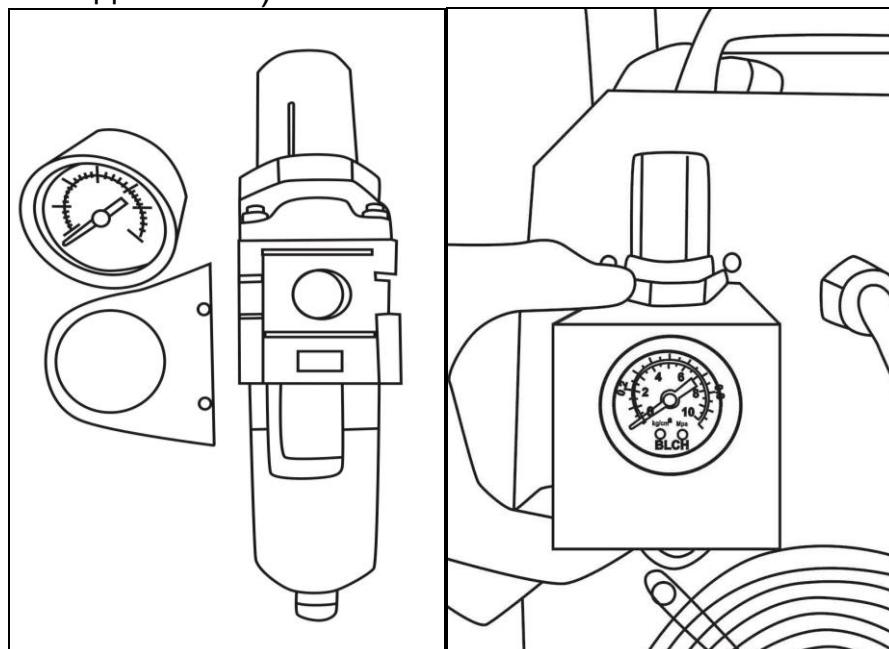


Рис.6. Сборка и установка фильтр-регулятора

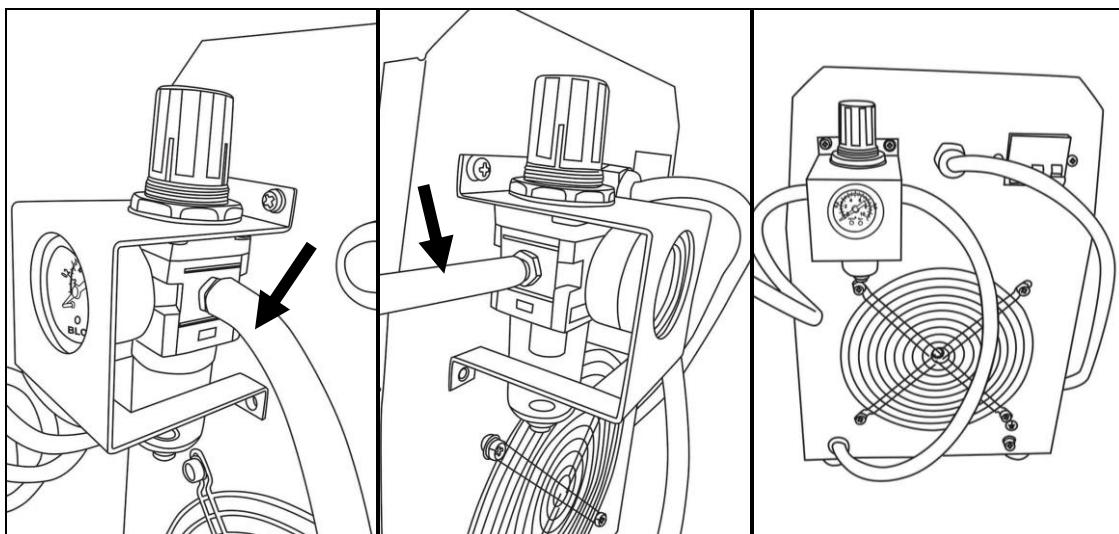


Рис.7. Подключение шлангов фильтр-регулятора (влагомаслоотделителя)

7. Подсоедините сетевой кабель аппарата и компрессора к электросети с требуемыми параметрами. Проверьте надежность соединения кабеля и сетевой розетки.

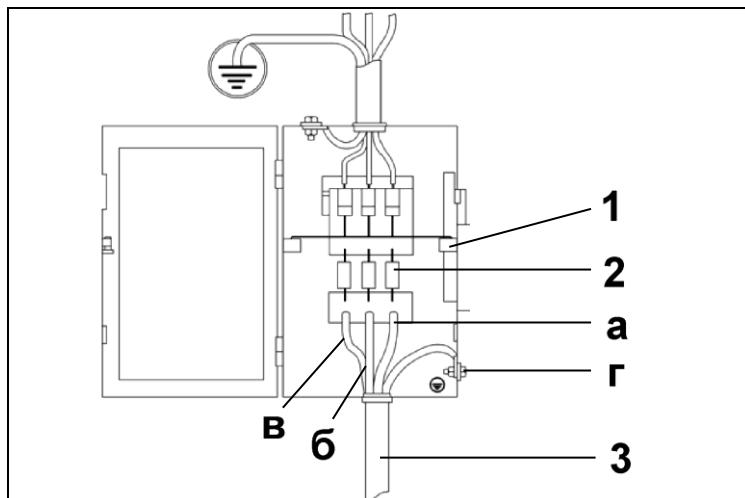


Рис. 8. Схема подключения к сети.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Выключатель | а, б, в) Подключение фазы |
| 2. Предохранители | г) Заземляющий кабель |
| 3. Сетевой кабель источника питания | (земля, не соединять с нулевым проводом) |

8. Включите компрессор и дождитесь, пока давление сжатого воздуха достигнет максимальных значений.

9. Выставьте необходимые параметры резки. Давление сжатого воздуха должно быть постоянным и не должно быть ниже 0,4 МПа и больше 0,6 МПа. При работе на низком давлении сжатого воздуха срок службы плазменной горелки сокращается.

10. Поднесите плазменный резак к заготовке, нажмите кнопку на плазменной горелке, появится основная дуга. Начинайте процесс резки.

Рабочее место и установка заготовки

1. Рабочее место должно быть чистым, достаточно просторным и хорошо освещенным.
2. Шнур питания должен быть аккуратно проложен к рабочему месту таким образом, чтобы исключить возможность случайного отключения или повреждения. Длина шнура питания должна обеспечивать свободное передвижение аппарата во время работы.
3. Поблизости не должно быть объектов, которые могут представлять опасность во время работы.
4. Необходимо установить защитные перегородки, чтобы оградить рабочее место и ограничить распространение искр и брызг от разрезаемого металла.
5. Заготовка должна быть установлена на специальной площадке так, чтобы у тепла, пламени и расплавленного металла была возможность уходить вниз.



Внимание!

При работе с плазменным резаком необходимо использовать средства индивидуальной защиты и защитные приспособления: защитная маска, респиратор, специальные рабочие перчатки, обувь на диэлектрической подошве, фартук и защитный костюм без карманов. Не смотрите на горящую дугу. Излучение от дуги может повредить глаза и сжечь кожу. Нельзя вдыхать пары от дуги.

Порядок работы

1. **ВАЖНО!** Рабочий цикл определяет максимальное время работы с резаком в течение 10-ти минутного периода, при котором использование плазменного резака не нарушает его функций при данном рабочем токе.

Плазменный резак оснащен встроенной системой тепловой защиты. Когда устройство перегревается, оно автоматически выключается, а затем возвращается в рабочее состояние, когда остынет.

2. Установите давление воздуха на входе с помощью ручки регулятора на фильтре. Следите за давлением при помощи манометра. Для того, чтобы воздух оставался сухим, в регулятор давления встроен влагомаслоотделитель.

Влагомаслоотделитель — это приспособление, которое значительно снижает содержание влаги в пропускаемом через него воздухе. Присутствующая в воздухе влага почти всегда пагубно влияет как на оборудование, так и на процессы, которые с его помощью осуществляются. Прежде всего, страдает сам компрессор, внутри которого пар частично может превращаться в конденсат, то есть уже жидкую воду. Вода, как известно, способствует процессу коррозии. Применяя же влагомаслоотделитель, удается значительно подсушить

поступающий в компрессор воздух, а значит — продлить срок службы компрессора.

Клемма заземляющего провода должна быть надежно закреплена на заготовке, очищенной от ржавчины, краски, масла и пр.

3. Установите нужный ток в зависимости от толщины металла с помощью ручки потенциометра. Чем больше толщина металла, тем большую силу тока следует установить регулятором.

Тип разрезаемого металла	Толщина (мм)	Диаметр сопла (мм)	Ток реза (А)	Скорость резки (м/мин)	Средняя ширина реза (мм)	Рабочее давление сжатого воздуха (мПа)
Углеродистая сталь	1 – 5	1,1	20 – 35	1,4 – 1,2	1,2 – 1,4	0,5
	5 – 10	1,1 – 1,4	40 – 50	1,4 – 1,3	1,2 – 1,4	0,6
	10 – 15	1,4	50 – 65	1,0 – 1,1	1,4 – 1,8	
	15 – 20	1,7	65 – 90	0,8 – 0,7	1,7 – 2,2	0,8
	20 – 35*	1,9	90 – 100	0,4 – 0,2	2,0 – 2,5	
Нержавеющая сталь	2 – 5	1,1 – 1,4	20 – 40	3,0 – 2,8	1,5 – 2	0,6
	5 – 10	1,4 – 1,7	40 – 60	2,8 – 0,9	2 – 2,5	0,75
	10 – 15	1,7	60 – 80	0,9 – 0,65	2,5 – 3,0	0,8
	15 – 25*	1,9	80 – 90	0,65 – 0,3	3,0 – 3,2	
Алюминий	2 – 15	1,4	20 – 40	1,5 – 0,4	1,5 – 2	0,6
	10 – 20	1,7	40 – 75	0,6 – 0,3	2 – 2,5	0,8
	20 – 25*	1,9	75 – 100	0,2 – 0,1	2,5 – 3,0	

Таблица 3. Зависимость силы тока от толщины металла

4. Установите выключатель питания в положение «ВЫКЛ», а затем подключите к сети шнур питания.

5. Держите плазменную горелку уверенно.



Внимание!

При нажатой кнопке горелка может вырваться из рук. Не направляйте горелку в сторону людей или легко воспламеняющихся предметов.

6. Когда все готово для работы, переведите кнопку включения питания в положение «ВКЛ». Загорится значение тока на дисплее.



Внимание!

Для предотвращения серьезных травм держите плазменную горелку вдали от тела, когда нажимаете кнопку горелки. После нажатия включателя загорится дуга.

7. Нажмите кнопку на плазменной горелке для начала процесса. Убедитесь, что резка происходит только над заготовкой.

8. Медленно перемещайте плазменную горелку перпендикулярно вдоль линии разреза. Поток плазмы вызывает расплавление металла.

РЕСАНТА

Если качество резки неудовлетворительное, то увеличьте силу тока с помощью ручки потенциометра или увеличьте расход воздуха, повысив давление на входе.

9. Для резки нержавеющей стали толщиной от 5мм до 20 мм рекомендуется использовать азот вместо воздуха.

10. Горелка оснащена защитным охлаждением сопла. Воздух продолжает обдувать сопло в течение нескольких секунд (устанавливается регулятором на фронтальной панели) после отпускания кнопки плазменной горелки

Примечание: При интенсивном использовании плазменного резака, сработает защита от перегрева, загорится оранжевый светодиод на фронтальной панели. Требуется подождать не более 3 минут. Как только прибор достаточно охладится, оранжевый светодиод погаснет, можно продолжать работу.

Не выключая аппарат из сети, дождитесь, пока аппарат остынет и погаснет красный светодиод.

Примечание: Если произойдет перегрузка в сети на входе плазменного резака, то сработает автоматический выключатель. Чтобы продолжить процесс резки, необходимо его заново включить.

По окончании резки:

- Отпустите кнопку горелки и отведите горелку от поверхности заготовки.
- Выключатель питания переведите в положение «ВЫКЛ».
- Установите плазменную горелку на металлической подставке.
- Выключите подачу воздуха.
- Отключите шнур питания от электрической сети.
- Необходимо, чтобы все элементы плазменного резака полностью остывли.

8. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

Сущность плазменной резки заключается в локальном нагреве основного металла и выдувании жидкого металла потоком плазмообразующего газа. Температура плазменной струи может достигать 15000°C, что позволяет производить резку большого перечня сталей и сплавов.

Высокая температура и давление необходимы для создания плазмы. Электрическая дуга обеспечивает подвод тепла, а через узкое выходное отверстие плазма истекает под давлением, значительно превосходящем давление воздуха на входе.

Газ, применяемый при плазменной резке сталей и сплавов, это сжатый воздух или азот.

**Внимание!**

Применение других газов приведет к выходу из строя оборудования и снятию его с гарантийного обслуживания.

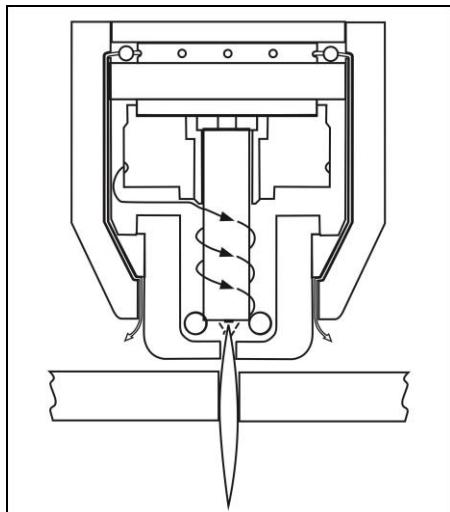


Рис. 9. Процесс плазмообразования

На получение качественного реза влияют следующие параметры:

- **Сила тока и скорость реза**

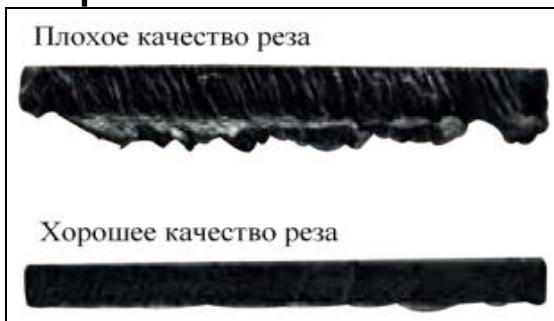


Рис.10. Влияние силы тока и скорости реза.

Плохое качество реза. Верхние кромки оплавлены, рез неравномерный, заметны большие перпендикулярные канавки, большое количество шлака с обратной стороны реза.

Хорошее качество реза. Верхние кромки острые, равномерный рез, минимальное количество грата.

- **Расстояние до разрезаемого изделия**

Можно увеличить срок службы сопла и частей плазмотрона, ведя плазмотрон на небольшом (1-2мм) расстоянии от разрезаемой детали. В этом случае сопло меньше повреждается брызгами, а также нет механического и теплового воздействия поверхности изделия на сопло. Используйте для этого ограничитель в комплекте (см.рис 12).

РЕСАНТА

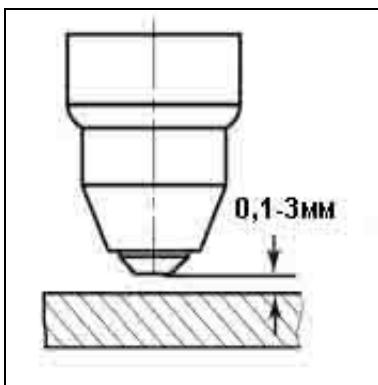


Рис. 11. Выбор расстояния от сопла плазмотрона до разрезаемого изделия

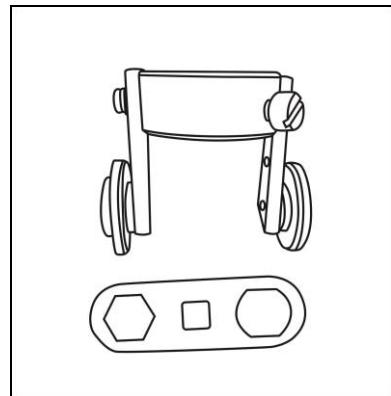


Рис. 12. Комплектующие для удобства резки

В комплектацию аппарата воздушно-плазменной резки входят и изображены на рис 12:

- 1.Ключ для затяжки электрода и наконечника
- 2.Ограничитель

Оптимальное **расстояние** между соплом и листом **должно быть** от 0,1 до 3,0 мм Расстояние необходимо выдерживать постоянным.

Если вы поместите под изделием ванну с водой, можно практически полностью убрать вредное влияние дыма и брызг металла.

- **Угол наклона плазмотрона относительно разрезаемого металла**

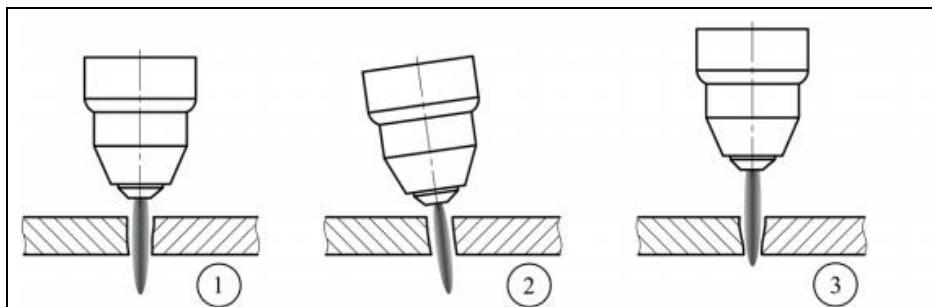


Рис.13. Влияние угла наклона на качество реза.

1. Выбран правильный угол наклона и расстояние до изделия.
2. Выбран неправильный угол наклона.
3. Расстояние до изделия выбрано слишком большое.

- **Давление и чистота сжатого воздуха.**

Давление сжатого воздуха должно быть постоянным, без пульсаций и не должно быть ниже 0,4 Мпа и выше 0,6 МPa.

Чистоту сжатого воздуха можно определить следующими способами:

1. Проверьте использованные сопла и электроды, если они черные от сожженных веществ, то воздух плохого качества.
2. Положите зеркало под отверстие сопла и направьте на него воздух, если воздух влажный, то зеркало запотеет.

- **Степень износа быстроизнашиваемых частей** (см. рис. 14).

Быстроизнашиваемые части – это сопло и электрод. При износе этих частей наблюдается заметное ухудшение качества реза, верхние кромки оплавлены, большое количество шлака, в некоторых случаях ионизированная дуга горит в бок. Износ определяется визуальным контролем.

Выход из строя сопел и электродов можно легко предупредить по некоторым признакам, которые выдают изношенные расходники. Опытный оператор по звуку резки и цвету пламени дуги (при выгорании циркониевой вставки оно приобретает зеленоватый оттенок), а также по необходимости уменьшать высоту плазмотрона при пробивке, всегда определит, когда пора менять электрод.

Разумным подходом является ведение журнала со средним временем работы электрода или сопла от замены до замены. Сопло и электрод могут выдерживать разное количество пробивок в зависимости от тока резки, типа и толщины материала. Например, при резке нержавеющей стали требуется более частая замена расходников.

Однажды определив по такому журналу среднее время жизни электрода для каждого конкретного вида вырезаемых деталей, можно выполнять плановую замену сопел и электродов, не доводя до появления брака в вырезаемых деталях или до поломки пламенного резака.

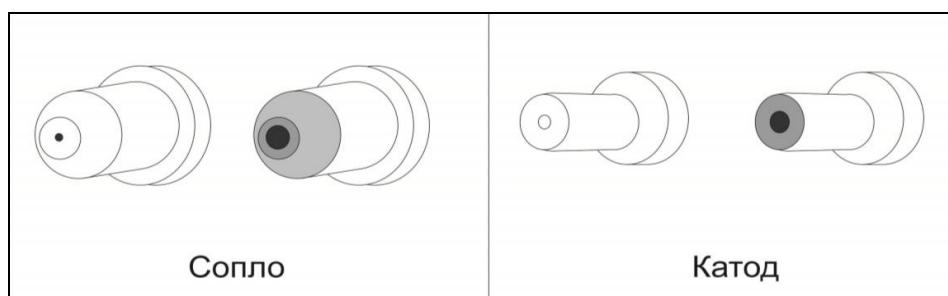


Рис. 14. Износ сопла и электрода

- **Порядок начала реза с края листа**

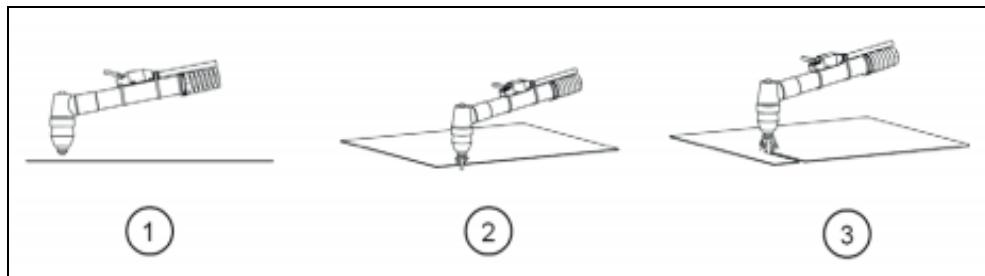


Рис. 15. Рез с края листа.

1. Установите плазменную горелку перпендикулярно относительно разрезаемого изделия.
2. Опустите плазменную горелку на минимальное расстояние и

РЕСАНТА

нажмите на кнопку.

3. Начинайте процесс плазменной резки.

- **Порядок начала реза с середины листа**

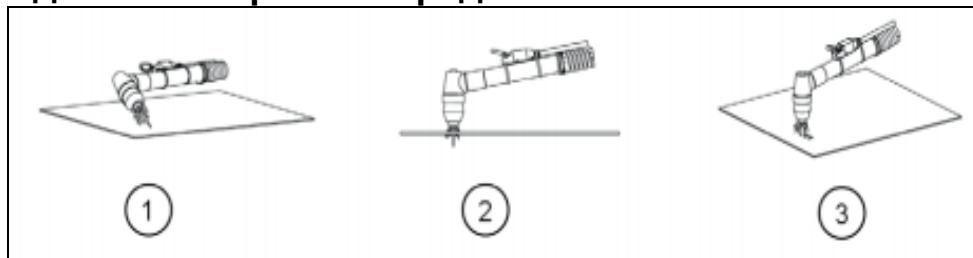


Рис. 16. Рез с середины листа.

1. Установите плазменную горелку под небольшим углом относительно разрезаемого изделия и нажмите на кнопку.
2. Переместите плазменную горелку перпендикулярно разрезаемого изделия.
3. Опустите плазменную горелку на минимальное расстояние, начинайте процесс плазменной резки.



Внимание!

Для увеличения срока службы быстроизнашиваемых частей при резке с середины листа для больших толщин отверстие перед резкой рекомендовано просверлить сверлом.

Техника плазменной резки

1. Чтобы овладеть техникой использования плазменного резака необходимо затратить достаточно времени и усилий. Тренируйтесь зажигать и удерживать дугу на различных образцах металла перед резкой деталей. Это поможет Вам выработать представления о диапазоне рабочих параметров для заготовки.
2. Установить давление воздуха на входе в соответствии с техническими характеристиками. Увеличение давления воздуха увеличивает скорость истечения плазмы и скорость резки.
3. Скорость перемещения плазменной горелки зависит от толщины металла. Горелка должна перемещаться во время резки.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Внимание!

Процедуры, специально не оговоренные в настоящем руководстве, должны выполняться только квалифицированным специалистом.

Обслуживание

Ваш плазменный резак должен обслуживаться квалифицированным специалистом по ремонту с использованием только оригинальных

запасных частей. Это будет гарантировать его безопасность при дальнейшей эксплуатации.



Внимание!

Для предотвращения несчастных случаев от случайного включения аппарата:

Переведите выключатель на лицевой панели плазменного резака в положение «ВЫКЛ».

Отключайте аппарат от сети при его сборке, настройке, обслуживании и после завершения работы.

Не используйте поврежденное оборудование. Если Вас беспокоят посторонние шумы или вибрация при работе плазменного резака, следует устранить проблемы перед его использованием.

9.1 Очистка, обслуживание и смазка

- **Перед каждым использованием** проверьте общее состояние плазменного резака. Проверьте надежность винтов, отсутствие трещин или сломанных деталей, поврежденной электропроводки, и любых других вещей, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию плазменного резака.
- После использования аппарата протрите внешние его поверхности чистой тканью.
- Периодически с помощью сжатого воздуха продувайте внутренность аппарата от пыли. Используйте сухой чистый сжатый воздух для продувки. Если машина работает в условиях сильно загрязненной окружающей среды, проводите очистку два раза в месяц.
- При продувке будьте осторожны – сильное давление воздуха может повредить небольшие части аппарата.
- Следите за чистотой аппарата, удаляйте пыль с корпуса с помощью чистой и сухой ветоши.
- Не допускайте попадания в аппарат капель воды, пара и прочих жидкостей.
- Проверяйте состояние клемм и контактов внутри устройства: если есть ржавчина или расшатавшиеся контакты, используйте наждачную бумагу для удаления ржавчины или окислов, и повторно закрепите их.
- Не допускайте попадания воды или водяного пара во внутренние части машины. Если это произошло, просушите, а затем измерьте сопротивление между корпусом и токоподводящими элементами. Не продолжайте работу, пока не убедитесь, что отсутствуют нетипичные явления.
- Если аппарат долгое время не используется, поместите его в коробку, храните ее в сухом месте.



Внимание!

Если шнур питания плазменного резака поврежден, он должен быть заменен только квалифицированным специалистом

9.2 Уход за насадками

Разборку плазмотрона осуществляйте только при выключенном аппарате. Убедитесь, что части плазмотрона находятся в остывшем состоянии.

1. Ручка
2. Включатель
3. Корпус
4. Электрод
5. Сопло
6. Колпачок

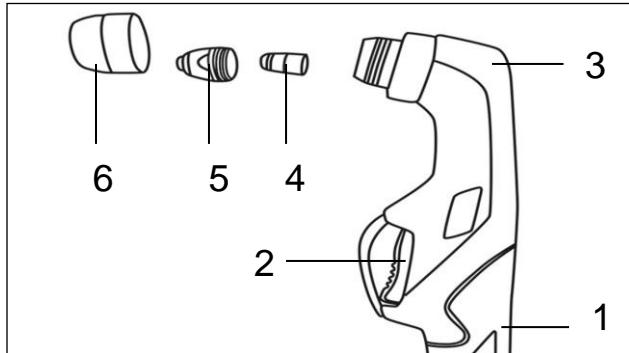


Рис. 17. Составные части горелки (плазмотрона)

- Открутите колпачок (6)
- Протрите колпачок (6) и сопло (5) снаружи чистой щеткой с металлическим ворсом.
- Рассмотрите сопло (5). Его кончик должен быть плоским и ровным. Если обнаружите значительные неровности, трещины, сколы, это влияет на качество резки, и поэтому сопло нужно заменить.
- После осмотра и очистки оставьте в нужной последовательности колпачок (6), сопло (5) и электрод (4).
- Проверьте работоспособность плазменной горелки.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ



Внимание!

Чтобы предотвратить серьезные травмы:

Отключайте плазменный резак от сети питания во время его перемещения, осмотра, обслуживания и настройки.

Возможные неполадки	Возможные причины и решения
Дуга нестабильна	<p>Плохое соединение рукава с горелкой и провода заземления к клеммам аппарата: Убедитесь, что все соединения затянуты.</p> <p>Повреждены части рукава с горелкой, либо сама плазменная горелка: Квалифицированный специалист должен провести ремонт / замену неисправных частей.</p> <p>Засор отверстия сопла, либо обгорание.</p>

Плазменный резак не работает, когда включен	Включение устройства тепловой защиты: Позвольте аппарату остывть, пока красный светодиод не погаснет, а затем продолжите его использование. Сократите продолжительность времени резки, чтобы уменьшить нагрузку на плазменный резак и плазменную горелку.
Слабая дуга	Несоответствующее напряжение: Проверьте напряжение и, если оно недостаточное, используйте стабилизатор напряжения или откорректируйте напряжение иным способом
Дуга не зажигается	Неправильное заземление: Убедитесь, что заготовка контактирует надлежащим образом со шнуром заземления, и что заготовка надлежащим образом очищена в месте крепления шнура заземления. Чрезмерный износ сопла: Убедитесь, что насадка имеет правильный размер для используемой горелки. Убедитесь, что отверстие горелки не деформировано, не расширено и негрязное. При необходимости, замените сопло с правильным размером и нужного типа.
Газ не поступает	Сопло засорено: Проверьте состояние сопла. Очистите или замените его при необходимости. Регулятор расхода воздуха закрыт. Убедитесь, что регулятор правильно настроен. Подача воздуха через шланг заблокирована. Проверьте шланг подачи воздуха, и рукав плазменной горелки
Плазменный резак постоянно перегревается	Входное напряжение слишком высокое или слишком низкое. Проверьте напряжение и при необходимости используйте стабилизатор напряжения или откорректируйте напряжение иным способом.

Таблица 3. Возможные неполадки

11. ТРАСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Аппарат в упаковке изготовителя следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -30 до +55 °C и относительной влажности воздуха до 80 %.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Аппарат перед закладкой на длительное хранение должен быть упакован в заводскую коробку.

После хранения при низкой температуре аппарат должен быть выдержан перед эксплуатацией при температуре выше 0 °C не менее шести часов в упаковке и не менее двух часов без упаковки.

Аппарат может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

РЕСАНТА

- температура окружающего воздуха от -30 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха до 80 %.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с аппаратом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время транспортирования.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует работу аппарата воздушно-плазменной резки на протяжении двух лет со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в Гарантийном талоне. Если что-то из выше перечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в паспорте.
- Гарантия не распространяется на комплектующие сварочного аппарата (держатели электродов, зажимы массы, сварочные провода).
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, и любые деформации корпуса) являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других, не предусмотренных документацией, вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при выходе из строя элементов входных цепей (варистор, конденсатор), что является следствием воздействия на аппарат импульсной помехи сети питания.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а

также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.

- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания

Дорогой покупатель!

Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы делаем все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Компания “Ресанта” устанавливает официальный срок службы на инверторный плазменный резак 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

При покупке изделия требуйте проверки его комплектации, внешнего вида и правильного заполнения гарантийного талона в Вашем присутствии.

В случае возникновения неисправностей не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие, т.к. это опасно и приводит к утрате гарантии.

Все пожелания по качеству товара присылайте по адресу **idea@resanta.ru**

13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

- **Абакан**, Молодежный квартал, 12/а, тел.: 8 (3902) 26-30-10, +7 908 326-30-10.
- **Астрахань**, ул. Рыбинская, д.11, тел.: 8 (8512) 42-93-77.
- **Армавир**, ул. Карла Либкнехта, д.68/5, тел.: +7 962 855-40-18.
- **Архангельск**, Окружное шоссе, д.6, тел.: 8 (8182) 42-05-10.
- **Барнаул**, пр. Базовый, д.7, тел: 8 (3852) 57-09-55, 50-53-48.
- **Белгород**, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: 8 (4722) 402-913.
- **Благовещенск**, ул. Раздольная 27, тел. 8 914 601 0007.
- **Братск**, Пром.зона БЛПК, п 27030101, офис 26, тел: +7 914 939-23-72.
- **Брянск**, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, тел: 8 (4832) 58-01-73.
- **Великий Новгород**, ул. 3-я Сennая, д.2А, тел: 8 (8162) 940-035.
- **Владивосток**, ул. Снеговая, д.119, тел: +7 904 624-03-29.
- **Владимир**, ул. Гастелло, д.8 А, тел: 8 (4922) 77-91-31, 8 (4922) 44-40-84.
- **Волгоград**, проспект Ленина д.69 "А" первый этаж, тел.: 8 (8442) 78-01-68 (доб.2 - сервис).
- **Вологда**, ул. Гончарная 4А; т.+7 981 507-24-12.
- **Воронеж**, ул. Электросигнальная, д.17, тел: 8 (473) 261-10-34.
- **Дзержинск**, ул. Красноармейская, д.15е, оф.21 тел: 8 (8313) 39-79-89.
- **Екатеринбург**, ул. Бисертская, 145, офис 6, тел.: 8 (343) 384-57-25.
- **Иваново**, ул. Спартака, д.13., тел 8 (4932) 77-41-11.
- **Иркутск**, ул. Трактовая, д.28, тел: +7 908 660-41-57 (сервис), 8 (3952) 70-71-62.
- **Йошкар-Ола**, ул. Мира, д.113 тел.: 8(8362) 49-72-32.
- **Казань**, ул. Поперечно-Авангардная, д.15, тел: 8 (843) 206-03-65.
- **Калининград**, ул. Ялтинская, д. 129, тел: 8 (4012) 71-95-04.
- **Калуга**, пер. Сельский, д.2А, тел: 8 (4842) 92-23-76.
- **Кемерово**, ул. Радищева, д.2/3, тел: 8 (3842) 65-02-69.
- **Киров**, ул. Потребкооперации, д.17, тел: 8 (8332) 21-42-71, 21-71-41.
- **Кострома**, ул. Костромская, д. 101, тел: 8 (4942) 46-73-76.
- **Краснодар**, ул. Грибоедова, д.4, литер "Ю", тел: +7 989 198-54-35.
- **Красноярск**, ул. Северное шоссе, 7а, тел: 8 (391) 293-56-69.
- **Курган**, ул. Омская, д.171Б, тел: 8 (3522) 630-925, 630-924.
- **Курск**, ул. 50 лет Октября,д.126 А. Тел.: 8 (4712) 36-04-46, 8 (4712) 77-13-63.
- **Липецк**, ул. Боевой проезд, д.5, тел: 8(4742) 52-26-97.
- **Магнитогорск**, ул. Рабочая, д.109, стр. 2, тел.: +7 919 342-82-12.
- **Москва**, ул. Нагатинская, д.16 Б, тел: 8 (499) 584-44-90.
- **Москва**, Ильменский проезд, д. 9А, стр. 1, тел.: 8 (495) 968-85-70.
- **Москва**, Сигнальный проезд 16, строение 3, корпус 4, офис 105, тел.: 8-495-108-64-86 доб. 2, +7 906 066-03-46.
- **Москва**, ул. Никопольская, д.6, стр.2, тел.: 8 (495) 646-41-41, +7 926 111-27-31.
- **Мурманск**,ул. Домостроительная, д. 21/2, тел.: +7 960 020-46-59, +7 960 020-46-83.
- **Набережные Челны**, Мензелинский тракт, д.52а, офис 405, тел.: 8 (8552) 20-57-43.
- **Нижний Новгород**, ул. Вятская, д.41, тел: 8 (831) 429-05-65 доб.2.
- **Нижний Тагил**, ул. Индустриальная, д.35, стр.1, тел.: 8 (3435) 96-37-60.
- **Новокузнецк**, ул. Щорса, д.15, тел: 8 (3843) 20-49-31.
- **Новороссийск**, ул. Осоавиахима, дом 212, тел: 8 (8617) 309-454
- **Новосибирск**, ул. Даргомыжского, д.13, этаж 1, помещение 2 (правое крыло), тел. 8 (383) 373-27-96.
- **Омск**, ул. 20 лет РККА, д.300/3, тел: 8 (3812) 38-18-62, 21-98-18, 21-98-26.
- **Оренбург**, пр. Бр.Коростелевых, д.163, тел: 8 (3532) 48-64-90.
- **Орёл**, пер. Силикатный, д.1, тел: 8 (4862) 44-58-19.
- **Орск**, ул. Союзная, д.3, тел: 8 (3532) 37-62-89.
- **Пенза**, ул. Измайлова, д.17а, тел: 8 (8412) 22-46-79.
- **Пермь**, ул. Левченко, д.1, лит.Л тел.: 8 (342) 254-40-78.

- **Петрозаводск**, район Северная Промзона, ул. Заводская, д. 10 А, тел.: 8 (812) 309-87-08.
- **Псков**, ул. Леона Поземского, д.110, тел.: 8 (8112) 700-181, 8(8112) 296-264.
- **Пятигорск**, ул. Ермолова 46 Б, тел: +7 968 279-279-1, 8 (8652) 20-58-50.
- **Ростов-на-Дону**, ул. Вавилова, д.62Г, склад №11, тел: +7 938 100-20-83.
- **Рязань**, ул. Зубковой, д. 8а (завод Точинвест), 3 этаж, офис 6, тел.: 8 (4912) 30-13-22.
- **Самара**, Советский р-н, ул. Заводское шоссе, д.15А, лит. А, тел.: 8 (846) 206-05-52.
- **Санкт-Петербург**, ул.Минеральная, д. 31, лит В, тел: 8 (812) 384-66-37.
- **Санкт-Петербург**, ул. Автобусная, д. 6В, тел: 8 (812) 309-73-78.
- **Саранск**, ул. Пролетарская, д.130А, база Комбината "Сура", тел.: 8 (8342) 22-36-37
- **Саратов**, ул. Пензенская, д. 2, тел: 8 (8452) 49-11-79.
- **Смоленск**, Краснинское шоссе, д.35Г, 1 этаж, тел: 8 (4812) 29-46-99.
- **Сочи**, ул. Гастелло, д.23А, тел: 8 (862) 226-57-45.
- **Ставрополь**, ул. Коломийцева, д. 46, тел.: +7 961 455-04-64, 8 (8652) 500-727, 500-726.
- **Стерлитамак**, ул. Западная, д.18, литер А тел.: 8 (3472) 294-410.
- **Сургут**, ул. Базовая, д. 5, тел.: 8 (3462) 758-231, доб.1-офис, доб.2-сервис.
- **Тамбов**, проезд Монтажников, д.2Г, тел: 8 (4752) 42-98-98, +7 964 130-85-73.
- **Тверь**, пр-т. 50 лет Октября, д.15б, тел: 8 (4822) 35-17-40.
- **Томск**, ул. Добролюбова, д.10, стр.3 тел: +7 952 801-05-17.
- **Тольятти**, ул. Коммунальная, д.23, стр.2 тел: 8 (8482) 651-205; +7 964 973-04-29.
- **Тула**, Ханинский проезд, д. 25, тел: 8 (4872) 38-53-44 / 37-67-45.
- **Тюмень**, ул. Судостроителей, д.16, тел: 8 (3452) 69-62-20.
- **Удмуртская Республика**, Завьяловский р-н, д. Пирогово, ул. Торговая, д.12, тел: 8 (3412) 57-60-21 / 26-03-15.
- **Улан-Удэ**, ул.502км. д.160 оф 14. Тел. 8(3012) 20-42-87.
- **Ульяновск**, ул. Урицкого, д.25/1, склад №2, тел: 8 (8422) 27-06-30, 27-06-31.
- **Уфа**, ул. Кузнецовский затон, д.20, тел.: 8 (347) 246-28-43 (сервисный центр); 8 (347) 214-53-59 (офис).
- **Хабаровск**, ул. Индустримальная, д. 8а, тел:8 (4212) 79-41-73.
- **Чебоксары**, Базовый проезд, д.15, тел: 8 (8352) 35-53-83, 21-41-75.
- **Челябинск**, ул. Морская, д.6, тел: 8 (351) 222-43-15, 222-43-16.
- **Череповец**, ул. Архангельская, д. 47, склад №10, тел: +7 911 517-87-92.
- **Шахты**, Ростовская область, пер. Сквозной, д. 86а, тел. офис +7 961 428-87-69, СЦ +7 909 406-63-11.
- **Ярославль**, Тутаевское шоссе, д. 4, офис 1, офис: 8 (4852) 69-52-09, сервис: 8-965-726-32-20.
- **Казахстан, г. Алматы**, Илийский тракт, 29, тел: (727) 225 47 45, 225 47 46.
- **Казахстан, г. Нур-Султан (Астана)**, ул. Циолковского 4, склад 8а, тел +7 (771) 754 02 45.
- **Казахстан, г. Караганда**, ул. Молокова 102, тел: +7 (707) 469 80 56.
- **Казахстан, г. Тараз**, ул. Санырак батыра, 47м, тел.: +7 (7262) 97-00-12.
- **Казахстан, г. Усть-Каменогорск**, ул. Новаторов 10, тел: 8 (7232) 40-32-19, 8 (708) 440-32-19.
- **Казахстан, г. Шымкент**, ул. Толе би 26, корп.1, офис 206 тел: (7252) 53-72-67.

Полный актуальный список сервисных центров Вы так же можете посмотреть на сайте www.resanta.ru

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИНВЕРТОРНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ РЕЗАК

зав №_____

модель _____

Дата продажи _____

Наименование и адрес торговой
организации_____

М.П.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

ФИО и подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора

М.П.

М.П.

М.П.

MAZMUNY

1. JALPY MÁLIMETTER.....	32
2. QAÝIPSIZDIK TEHNİKASYNYŃ JALPY EREJELERI.....	32
3. JIYNTYQTAMA.....	36
4. QURYLĞYNYŃ JALPY TÚRI JÁNE SIPATY.....	36
5. TEHNİKALYQ SIPATTAMALAR	38
6. QURYLĞYNY JUMYSQA DAIYNDAY	39
7. PAIDALANÝ BOIYNSHA JALPY MÁLIMETTER JÁNE JUMYS TÁRTIBI..	42
8. AÝA-PLAZMALYQ KESÝ ÚSHIN JALPY USYNYMDAR	44
9. TEHNİKALYQ QYZMET KÓRSETÝ.....	48
10. MÚMKIN AQAYLAR	50
11. TASYMALDAY JÁNE SAQTAÝ.....	51
12. KEPILDIKTI MINDETTEMELER.....	51
13. SERVIS ORTALYQTARY	53
14. KEPILDIK TALONY	55

1. JALPY MÁLIMETTER

Osy tehnikalyq qurylgы pasporty anyqtamalyq material bolyp tabylady, munda buiymdy basqarydyн negizgi elementteri sипattalady.



Nazar aýdarynyz!

Osy qurylgyny пайдаланар алдында миндetti турде нусқаулыqty оқып shyғыңыз.

Usynylǵan qujattama buiymdy qoldaný úshin qajetti мінімал мálimetterdi qamtıdy. Daiyndaýshy kásiporyn konstrýktsıaǵa пайдаланý erejeleri men sharttaryn ózgertpeitín jetildirýlerdi, olardy пайдаланbaly qujattamada qamtyp kórsetpei, engizýge quqyly. Óndirilgen kúni qurylgynyń serüalyq nómirinde jjaa formatynda 16 men 19 sımvoldar aralyǵynda kórsetilgen.

Ónimdi ótkizý erejeleri qoldanystaǵy zańnama talaptaryna sáikes bólshek saýda kásiporyndarymen belgilenedi.

Plazmalyq kesý apparatus IPR 100 qalyńdyǵy 40 mm-ge dein ótkizgish metaldardy: tot baspaıtyn jáne myryshtalǵan bolatty, aliyminii, mys, jezdi jáne t.b. plazmalyq kesýge arnalǵan.

Árbir plazma keskishte qorektený kózi, plazmotron (negizgi túiin) jáne aýa beretin kompressor bar. Apparatty qosqan kezde bul aýa plazmotronǵa tú sedi jáne TSelsıı boıynsha 25-30 myń gradýs temperatýraǵa dein qyzady. Mundai temperatýrada aýa iondalyp, elektr togyn ótkize bastaıdy. Plazmotronda elektr doğasy paıda bolady, bul doğa aýany daiyndamaǵa dein «jetkizedi». Metall balqı bastaıdy da kesik paıda bolady. Kesý ornynyń ainalasynda metall azdap qyzady, bul izge tegis jáne uqypty kesiki jasaýǵa múmkindik beredi.

2. QAÝIPSIZDIK TEHNIKASYNYN JALPY EREJELERI



Nazar aýdarynyz!

Nusqaуlyqty оқып shyғыңыз.

Tómende keltirilgen barlyq nusqaýlardy oryndamaý elektr togymen zaqymdanýǵa, órtke jáne / nemese kúrdeli jaraqatqa ákep soǵýy múmkin.

2.1. Jumys ornynyń qaýipsizdigi

- Jumys orny taza jáne jaqsy jaryqtandyrylǵan bolýy tiis. Bylyǵy jáne nashar jaryqtandyrý jazataıym oqıǵalarǵa ákep soǵýy múmkin.
- Plazmalyq keskishpen jarylys qaýpi bar atmosferada, mysaly, ońai tutanatyn suıyqtyqtardyn, gazzardyn nemese shańnyń janynda jumys istemeńiz. Plazmalyq kesý ushqyndar shygarady, olar shańnyń nemese býdyń tutanýyna ákep soǵýy múmkin.

- Plazmalyq keskishpen jumys istey kezinde adamdardyń jáne bóten adamdardyń bolýyna jol bermeńiz. Zeiindi basqa nársege aýdarý apparatty basqara almaýga ákep soǵýy mûmkin.

2.2. Elektr qayipsizdigi

- Qubyrlar, radiatorlar, plítalar jáne tońazytqyshtar sekildi jerlendirilgen zattarmen tikelei túisýdi boldyrmańyz. Eger Sizdiń deneńiz jerlendirilmese, elektr togymen zaqymdanýdyń joǵary qaypi bar.
- Plazmalyq keskishti jańbyr astynda nemese joǵary ylgaldylyq jaǵdaýnda paídalanbańyz.
- Qorektený baýsymyn taǵaıyndalýy boıynsha arnlamaǵan maqsatta paídalanbańyz. Baýsymdy jylý kózderinen, agressivti ortalardan, ótkir jiekterden nemese qozǵalatyn zattardan alys ustańyz.
- Plazmalyq keskishpen dalada jumys istegen kezde orynjaıdan tys jerde paídalanýǵa arnalǵan uzartqyshty paídalananyńyz.

2.3. Jeke qayipsizdik

- Muqıuat bolyńyz jáne plazmalyq keskishti paídalaný kezinde durys sanany basshylyqqa alyńyz. Eger siz sharshasańyz nemese sanany ózgertetin esirtki, alkogol, dári nemese basqa zattardyń áserinde bolsańyz, plazmalyq keskishti paídalanbańyz. Plazmalyq keskishpen jumys istey kezinde kontsentratsııany bir sekýndke joǵaltý kúrdeli jaraqattarǵa ákep soǵýy mûmkin.
- Plazmalyq keskishpen jumys istegende jeke qorǵanys quraldaryn paídalananyńyz (Paídalaný jónindegi jalpy nusqaýlardy qar.).
- Apparattyń kezdeisoq qosylýyn boldyrmańyz. Qorektený baýsymyn jeligen qospas buryn qorektený sóndirgishi "SÓND" qalpynda ekenine kóz jetkizińiz.
- Plazmalyq keskishpen jumys ýstegende durys turysty saqtańyz. Bul kútpegen jaǵdaılarda plazmalyq keskishpen júrgiziletin jumysty jaqsyraq baqylaýǵa mûmkindik beredi.

2.4. Qayipsizdik tehnıkasynyń arnaıy erejeleri

- Apparattaǵy zatbelgiler men birkalary saqtańyz. Olar qayipsizdik boıynsha mańyzdy aqparatty qamtidy.
- Elektr togymen zaqymdanýdy boldyrmaý úshin, kerneý astyndaǵy apparat bólükterine janaspańyz. Qorǵanys kiimin kíip júrińiz. Tok kúshi kúrdeli jaraqattarǵa nemese ólimge ákep soǵý úshin jetkilikti. Eger siz jerden nemese daiyndamadan oqshaýlanbasańyz, plazmalyq keskishti paídalanbańyz.
- Kózdiń nemese dene bólükteriniń zaqymdanýy boldyrmańyz. Qarańgylanǵan shynsy bar maskany, arnaıy qolǵaptar men fartýkty paídalananyńyz. Doǵa jaryǵy jáne ınfraqyzyl sáyle shygarý kózdi zaqymdap, teri kúligin týydyrýy mûmkin. Kóz ben deneniń tiisti qorǵanysy bolmai bóten adamdardyń qatysýyna jol bermeńiz.

PECАHTA

- Kesý ornyna 10 metrge jacyn jerde ońai tutanatyn jáne jarylys qaýpi bar zattardy saqtamańyz. Olarǵa keskish ushqyndary túsýi mûmkin. Órt sóndirgishti qoljetimdilik sheginde ustańyz. Kesiletin bólshekti kez kelgen boıaýdan, madan nemese basqa da bóten zattardy muılat tazartyńyz.
- Kezdeisoq iske qosylýdy boldyrmańyz. Plazmalyq keskishti qospas buryn onymen jumys jasaýǵa daiyndalý qajet.
- Plazmalyq jelige qosýly kezinde ony qaraýsyz qaldyrmańyz. Ketpes buryn sóndirgishti "SÓND" qalpyna aýystyryp, ashany rozetkadan sýrynyz.
- Daiyndamany jumys betine senimdi bekitý úshin tetikustaǵyshtardy nemese basqa aılابuiymdardy paıdalanyńyz. Daiyndamany qoldaryńyzben senimdi ustańyz, siz baqylaýdy joǵaltýyńyz mûmkin.
- Plazmalyq keskish oıynshyq emes! Apparatty balalarǵa qoljetimiń jerde saqtamańyz.
- Kardıostımýlıatory bar adamdar apparatty paıdalanas buryn óz dárigerinen konsýltatsıa alýy tiis. Kardıostımýlıatordyń dál janyndaǵy elektrmagnıttik órister kardıostımýlıator jumysynda bógeýilderdi týdyryýy mûmkin. Budan basqa, kardıostımýlıatory bar adamdar qosymsha erejelerdi saqtaýy qajet:
- Jalǵyz jumys istemeńiz.
- Qorektený sóndirgishi aqaýly apparatpen jumys istemeńiz.
- Elektr togymen zaqymdanýdy boldyrmaý úshin appartýn qosýylýyn jáne onyń jumysyn tiisinshe qadaǵalańyz.
- Apparat apparattyń artqy panelindegi bekitý burany arqyly jerlendirilýi tiis. Apparatty qosý kezinde qorǵanystyq sóndırý qurylgysyn paıdalanyń kerek.



Kózdiń zaqymdanýyn boldyrmaý. Jeke qorǵanys quraldaryn jáne qorǵanystyq aılabuiymdardy paıdalanyń jaraqat alý qaýpin tómendetedi.

- Kesý kezinde qorǵanystyq qarańgylanǵan maskany nemese kózildirikti paıdalanyńyz.
- Apparatty paıdalanyń kezinde otqa tózimdi báteńkeni nemese etiki kiińiz. Manjetteri bar shalbardy, ashyq qaltalary bar robany, nemese balqyǵan metall tamshylary jáne ushqyndar qalyp qoıýy mûmkin kiimdi kimeńiz.
- Kiimdi oǵan maıdyń, eritkishterdiń nemese janatyn zattardyń túsýinen saqtańyz. Qorǵanystyq kiim jáne qorǵanystyq qolǵaptar qurǵaq bolýy tiis.
- Bas pen moiýndy qorǵaý úshin arnaiy bas kiimdi kiińiz. Dánekerleýge jáne kesýge arnalǵan fartýkty jáne jeńqapty paıdalanyńyz.
- Materialdy tuiyqtalǵan keńistikte kesken kezde, qulaqty arnaiy qorǵanyspen ushqynnyń túsýinen saqtańyz.



Órtti boldyrmaý úshin, jumys aımaǵynan barlyq janatyn materialdardy shyǵarypastańyz.

- Mûmkigdigine qaraı jumystardy janatyn materialdardan alys

jerde júrgizińiz. Eger ondaı múmkindik bolmasa, obektilerdi ottan qorǵaıtyn material kómegimen qorǵańyz.

- Jumys aımaǵynyń aınalasynda 10 metr radiýsta janatyn materialdardy shyǵaryp tastańyz nemese ottan qaýipsiz etińiz. Ashyq esikterdi, terezelerdi, syzattar men basqa sańylaýlard jabý úshin otqa tózimdi materialdardy paídalaryńyz.
- Tasymaldanatyn otqa tózimdi ekrandardyń kómegimen jumys ornyn qorshańyz. Janatyn qabyrǵalardy, tóbelerdi, edenderdi jáne t.s.s. otqa tózimdi jabyndarmen ushqyndardan jáne jylýlyq áserden qorǵańyz.
- Metall qabyrǵada, tóbede jáne t.s.s. jumys istegen kezde janatyn materialdardy qaýipsiz orynǵa tasymaldap, olardyń basqa jaǵynan janý múmkindigin boldyrmańyz. Eger ondaı múmkindik bolmasa, bir adamdy jaýaptı etip taǵaiyndańyz, kesý kezinde jáne kem degende kesý aıaqtalǵannan keiin jarty saǵat boyna oǵan órt sóndirgishti berińiz.
- Janatyn jabyndary bar nemese qabyrǵalar nemese tóbeler sekildi janatyn ishki qurylymǵa ie materialdardy qaýipti joiýdyń tekserilgen ádisin qoldanbaı kesýdi júrgizbeńiz.
- Ystyq qojdy jáne qoldanylǵan materialdy janatyn materialdan jasalǵan syıymdylyqqa salmańyz. Órt sóndirgishti janyńyzda ustańyz jáne ony qoldanýdy bilińiz.
- Kesýden keiin jumys keńistigin ottyń bar-joqtyǵyna muqııat qarap shyǵyńyz. Tútin nemese ot órt bastalǵannan keiin birshama ýaqyt boıynsha kórine alatyndyǵyn este saqtańyz.
- Keskishti qaýipti reaktivti nemese janatyn gazzardy, ýlardy, suıyqtyqtardy nemese shańdy quraıtyn ortada paídalanbańyz. Gazzardyń, býlardyń nemese shańyń jınalýyn boldyrmaý úshin jumys aımaǵynda jetkilikti jeldetýdi qamtamasyz etińiz. Siz ishinde ne bary belgisiz konteinerlerdi qyzdymańyz, qyzýdyrý kezinde ońai tutanatyn nemese jarylys qaýpi bar býlardyń janýy oryn alýy múmkin. Plazmalyq keskishti qoldanbas buryn konteinerdi tazartyńyz.
- Elektrlik bólikterge janaspańyz.
- Ylǵaldy nemese búlingen qolǵaptardy kimeńiz.
- Elektrlik tokpen zaqymdanýdan qorǵaný úshin, dielektrlik tabanǵa ie aıaǵ kiumdi jáne arnaıy qolǵaptardy paídalaryńyz.
- Paídalanbas buryn apparat ornyqty kúide ekenine kóz jetkizińiz. Plazmalyq keskishtiń jumys protsesinde qulaýy elektr togmen zaqymdanýǵa, kúrdeli jaraqattarǵa nemese órtke ákep soǵýy múmkin.
- Plazmalyq keskisht senimdi jerlendirilgenine kóz jetkizińiz.
- Býlar men gazzardyń asqyn áserin boldyrmańyz. Býlarmen tynys almańyz. Qajet bolǵan jaǵdaıda býlar men gazzardy jumys aımaǵynan tiimdi shyǵaratyn jeldetý nemese sorý júielein paídalaryńyz.
- Doǵany jaǵý plazmalyq janarǵy túmesin basý kezinde júredi. Doǵany jaqpas buryn keskishti kesiletin bólikke baǵyttańyz. Keskisht shúmegin adamdarǵa nemese ońai tutanatyn zattarǵa baǵyttańyz.

РЕСАНТА


- Apparattyń kez kelgen baptaýyn, tehnikalyq qyzmet kórsetýdi nemese tazartýdy oryndamas buryn apparatty jeliden sóndirińiz.
- Tek syǵylǵan aýany qoldanyńyz, jumys túrine bailanysty qysymdy retteńiz. Esh ýaqytta ottegin, kómırqyshqyl gazdy, janatyn nemese suyltylǵan gazzardy plazmalyq keskishke arnalǵan kóz retinde paídalanbańyz. Mundai gazdar jarylysty týdyrýǵa qabiletti, bul kúrdeli jaraqattarǵa ákep soǵady.
- Eskertýler, saqtyq sharalary jáne osy nusqaýlyqta keltirilgen nusqaýlar oryn alýý múmkın barlyq múmkın jaǵdailardy qamtı almaıdy. Paídalanýshy qyraǵy bolyp, apparatpen jumys isteý kezinde abailyqty saqtaýy tıis.

3. JIYNTYQTAMA

IPR-100 jiyntyqtamasy:

- Aýa-plazmalyq kesýge arnalǵan invertorlyq apparat – 1 dana
- Plazmalyq keskish IPR 100, jinalǵan kúide, 6m - 1 dana
- Jinaqtaǵy jerje qosý klemmasy 300A, 16 mm² kabelmen, 3m – 1 dana
- Ylǵal-mai bólгish – 1 dana
- Gaz qubyrshegi 8h12, 3m – 1 dana
- Elekrod pen ushtyqty tartýǵa arnalǵan kilt.
- Elektrod
- SHÚmek
- SHektegish
- Pasport

4. QURYLĞYNYN JALPY TÚRI JÁNE SIPATY

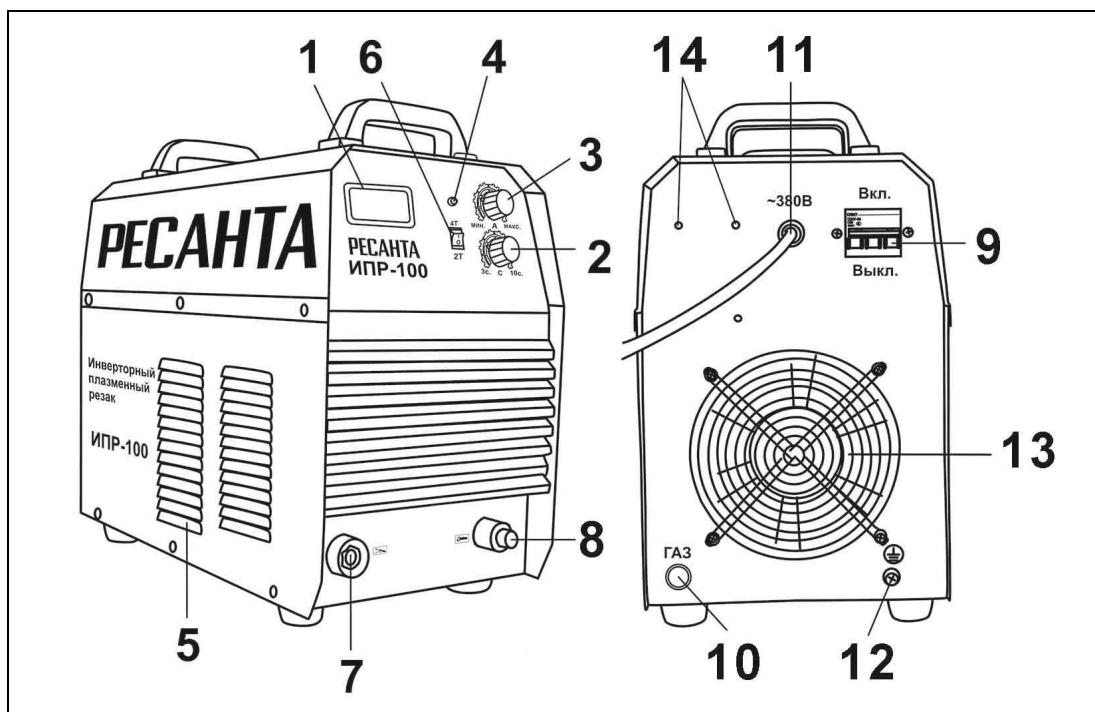

1-sýr. IPR-100 jalpy kóriniși


*Qurylgylardyń syrtqy kóriniși sýrette beinelenengennen ózgeshelenyi múmkin.

Aldyńgy panel:

1. TSifrlyq displei.
2. Kesý aiaqtalǵannan keiin aýany berý ýaqytyn rettegish.
3. Potensiometr tutqasy (tok kúshin baptaý)
4. "Asqyn qyzý" indikatory
5. Jeldetý tory
6. 2T/4T rejimderin aýystyryp-qosý túimesi
7. Jerlendirý klemmasyna arnalǵan (+) ajyratqyshy
8. Plazmatrondy qosý ajyratqyshy

Artqy panel:

9. Jelilik sóndirgish
10. Kompressordy qosýǵa arnalǵan jalǵastyq (11 mm).
11. Kúshtik kabel
12. Jerlendirý burany
13. Jeldetý tory
14. Súzgi-rettegishti (ylǵal-mai bólgishti) bekitý orny

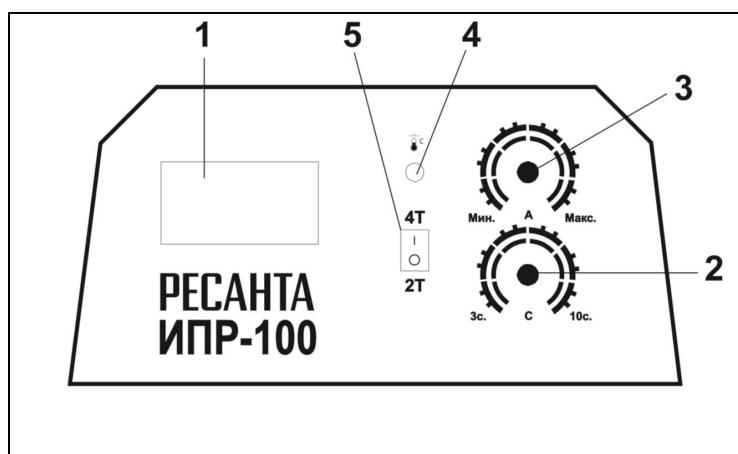Basqarý jáne indiksatsıa elementteri:

2-sýr. Basqarý jáne indiksatsıa elementteri

1. TSifrlyq displei - kesý togynyń shamasyn kórsetedi.
2. Kesý aiaqtalǵannan keiin aýany berý ýaqytyn rettegish - protsess aiaqtalǵannan keiin kesý aimaǵyn aýamen úleý shamasyn belgileidi.
3. Potensiometr rettegishi – tok rettegishi kesý togynyń mólsherin ornatýǵa jáne retteýge múmkindik beredi. Tok kesilgen metaldyń qalyńdyǵyna baılansty tańdalady.
4. "Asqyn qyzý" indikatory" - apparattyń qyzyp ketýi kezinde janady. Apparattyń úlken tokpen uzaq ýaqyt úzdiksiz jumys isteýi jaǵdaiynda onyń ishki komponentteriniń temperatýrasy ruqsat etilgen shamaadan asyp ketýi múmkin. Buǵan jol bermeý úshin indikator qosylǵan kezde jumysty toqtatyńyz. Biraz ýaqyttan keiin qurylgý jumysyn qalpyna keltiredi jáne indikator sóngen kezde siz jumysty jalǵastyra alasyz.
5. 2T/4T rejimderin aýystyryp-qosqysh – rejim kesý tsíklin basqarýdyń 2 taktili nemese 4 taktili rejimin belgileýge múmkindik beredi.

PECAHTA

2 taktılı rejim («jyldam»): plazmatrondaǵy túmeni basqan kezde kesý tsıkli bastalady, bosatsańız – aiaqtalady. Kesý uzyndyǵy 200 mm-den kem bolǵan kezde qoldaný usynylady.

4 taktılı rejim («kuzaq»): ádette uzaq jumys tsıkli úshin qoldanylady (plazmatrondaǵy túmeni qysqa merzimge basqan kezde kesý protsesi bastalady, qaitadan qysqa merzimge basqan kezde – aiaqtalady). Kesý uzyndyǵy 200 mm-den artyq bolǵan kezde qoldaný usynylady.

5. TEHNİKALYQ SIPATTAMALAR

IPR seriiasy/Modeli	IPR-100
Jeli parametrleri, V	380 ± 15%
Qorektendirýshi jeli jiiligi, Gts	50
Kesý togyn retteý diapazony, A	20-100
Tutynylatyn tok, A	25A
PN (40°S), %	70
Basqarý platasy	IGBT Inverter
Kesýshi qabilet, mm	Kesiletin metaldyń maksimal qalyndyǵy - 40 konstrýktsıalyq bolat - 30 tottanbaityn bolat - 15 aliýmını - 15
Doǵany jaǵý júiesi	Joǵary jiilikti
Janarǵy kabeliniń ajyratylýy	ıá
Kompressor ónimdiligi	≥ 220 l/min
Bos júris kerneýi	300V
Doǵanyń nominal kerneýi	88 – 120V
Kompressordyń nominal qysymy, Bar	0,4 -0,6
Jumys temperatýralarynyń diapazony, °S	-20+50
PÁK, %	85
Oqshaýlama synyby	F
Qorǵanys dárejesi, IP	21S
Salmaǵy, kg	27,7
Gabaritleri, mm	560*300*490

1 bar = 0,1 Mpa

Keste. 1. Tehnikalyq sıpattamalar

6. QURYLĞYNY JUMYSQA DAIYNDAÝ




Nazar aýdarynyz!

Apparatty ornatyp, paídalanǵanǵa dein osy bólimde keltirilgen barlyq aqparatty oqyp shygyńyz.

Apparattyń kezdeisoq qosylýynan jazataıym oqıǵalardy boldyrmaý úshin:

- Plazmalyq keskishtiń artqy panelindegi sóndirgishti «SÓND» qalpyna aýystyryńyz.
- Apparatty ony jınaý, baptaý kezinde jáne jumysty aiaqtaǵannan kein jeliden sóndirińiz.

Býmadan alý kezinde apparattyń bútindigine jáne qandai da bir búlinýlerdiń joqtyǵyna kóz jetkizińiz.

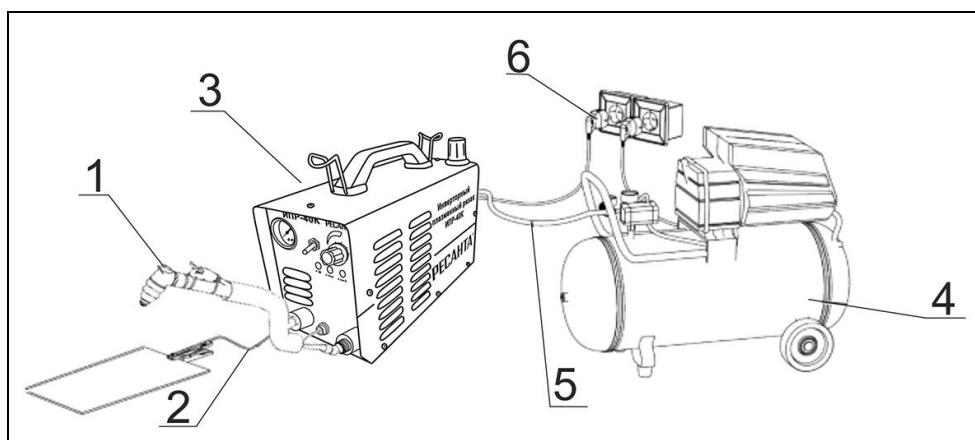

3-sýr. Aýalyq-plazmalyq kesý apparatyn qosý sulbasy.

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Janarǵy. | 4. Kompressor. |
| 2. Jerlendirý klemmasy. | 5. Gaz qubyrshegi. |
| 3. Plazmalyq kesý apparaty. | 6. Jelilik kabel. |


11. Apparattyń artqy paneline súzgi-rettegishti (ylǵal-mai bólgishti) ornatyńyz.

12. Kompressordan qysym rettegishine baratyn gaz shlangin keskishtiń artqy qabyrǵasyndaǵy jalǵastyqqa qosýńyz. Ágylýlardy jáne gaz shlanginiń úzilýin boldyrmaý úshin kompressordan, qysym rettegishinen jáne gaz shlanginen turatyn syymdalǵan aýany berý júlesi tyǵyz qosylystarǵa ie bolýy tiis (burandaly qamyttardy paídalananyńyz). Merzimdi türde kompressor resiverinen kondensatty aǵyzyp alyńyz. Kondensattyń úlken quramy plazmalyq keskishtiń qyzmet etý merzimin azaitady jáne jabdyqtyń synýna ákep soǵýy mûmkin.

13. Jerlendirý klemmasy kabeliniń kúshnik ushtyǵyn apparattyń aldyńgy panelindegi “+” ajyratqyshyna salyńyz, ony tirelgenge dein saǵat tili boýmen buryńyz, qosylystyń tyǵyz bektilegenine kóz jetkizińiz. Jerlendirý klemmasyn daiyndamaǵa bekitińiz.


PECAHTA

14.4 jáne 5-sýretterde kórsetilgendeı plazmotronnyń ajyratqyshyn qosyńız

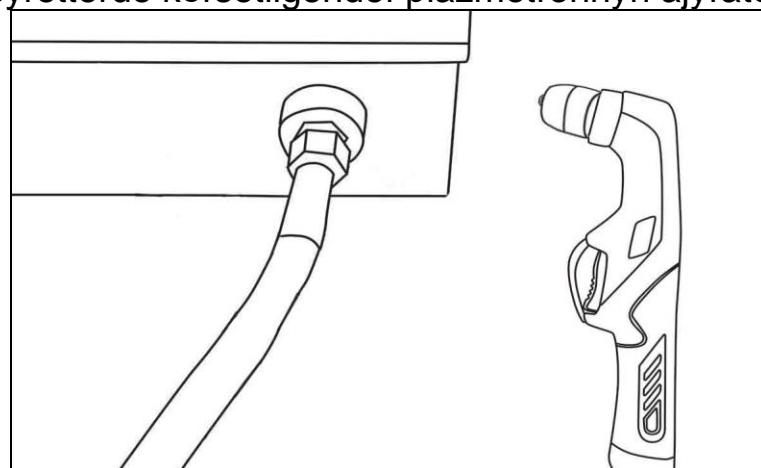

4-sýr. Janarǵynyń (plazmotronnyń) ajyratqyshyn qosý

15. Janarǵynyń kúshtik kirisin aldyńgy paneldegi apparat ajyratqyshyna qosyńız, qosylыs tyǵyz bekitilgenine kóz jetkizińiz. Kabelder tyǵyz qosylmaǵan jaǵdaıda ajyratqyshtyń janýy jáne plazmalyq kesý apparatynyń isten shyǵýy mümkin.

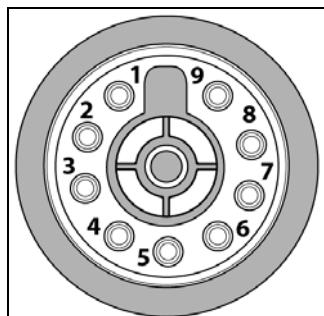


5-sýr. Janarǵyny qosý


Túispe №	Belgilenýi
1, 9	Kezekshi doğa
3, 6	Qosý / sóndırý

2-keste. Janarǵyny qosý

16. Apparattyń artqy paneline súzgi-rettegishti (ylǵal-mai bólgishti) ornatýnyz.

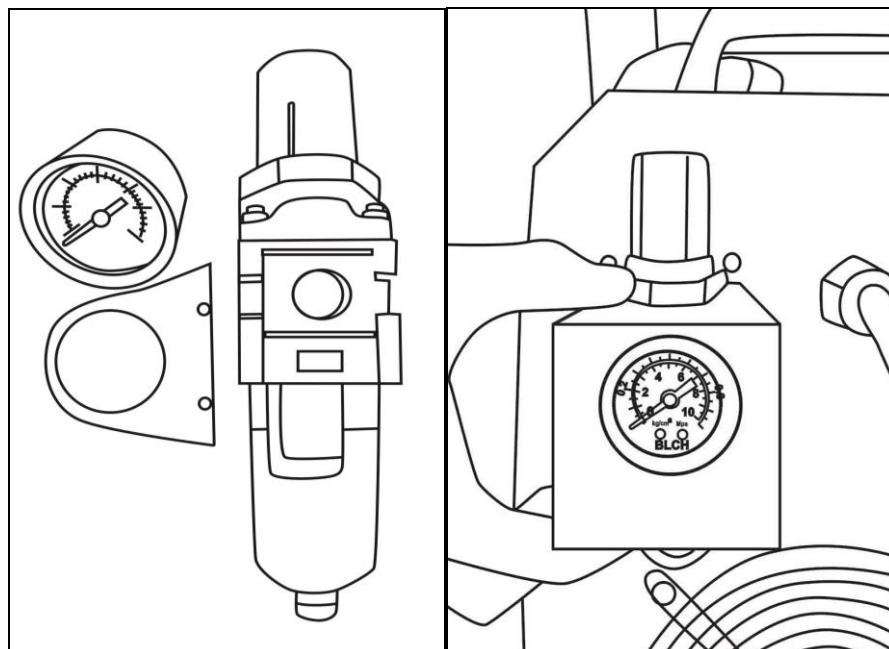


6-sýr. Súzgi-rettegishti jınaý jáne ornatý

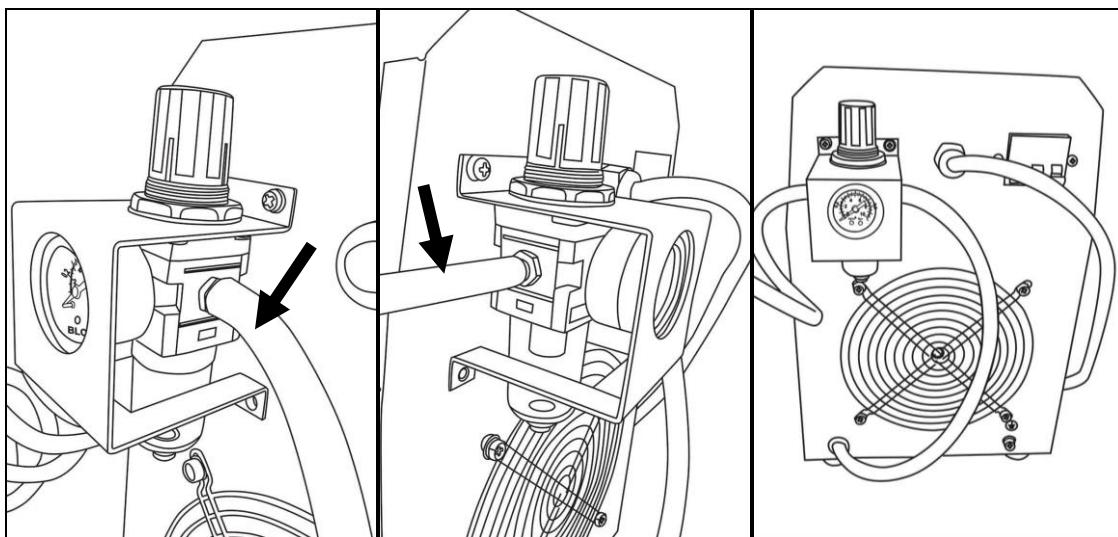

7-сýр. Súzgi-rettegishtiń (ylǵal-mai bólgishtiń) qubyrshekterin qosý

17. Apparat pen kompressordyń jelilik kabelin talap etiletin parametrlerge ىе elektr jelisine qosyńyz. Kabel men jelilik rozetkanyń qosylý senimdiligin tekserińiz.

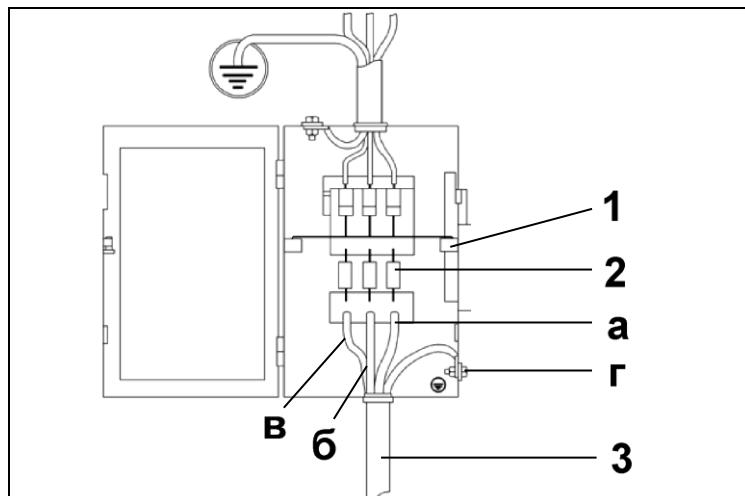

8-сýр. Jelige qosý shemasy.

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Sóndirgish | a, b, v) Fazany qosý |
| 2. Saqtandyrǵyshtar | g) Jerlendirýshi kabel |
| 3. Qorektený kóziniń jelilik
kabeli | (jer, noldik symmen
jalǵamańyz) |

18. Kompressordy qosyńyz jáne syǵymdalǵan aýa qysmy maksimal mánge jetkenin kútińiz.

19. Qajetti kesý parametrlerin belgileńiz. Syǵymdalǵan aýa qysmy turaqty bolýy tiis jáne 0,4 mPa tómen jáne 0,6 Mpa artyq bolmaýy tiis. Syǵymdalǵan aýanyń tómen qysmynda jumys isteý kezinde plazmalyq janarǵynyń qyzmet etý merzimi qysqarady.

20. Plazmalyq keskishti daiyndamaǵa jaqyndatyńyz, plazmalyq janarǵydaǵy túımeni basyńyz, negizgi doğa paıda bolady. Kesý protsesin bastańyz.

Jumys orny jáne daiyndamany ornatý

6. Jumys orny taza, jetkilikti dárejede keň jaqsy jaryqtandyrylgan bolýy tiis.
7. Qorektený symy jumys ornyna kezdeisoq ajyratý nemese zaqymdaný mümkindigin boldyrmaityndai etip uqypty tóselyi tiis. Qorektený symynyň uzynsyýgy jumys ýaqytynda apparattyň erkin qozgalýyn qamtamasyz etyi tiis.
8. Jaqyn jerde jumys kezinde qayip töndiriyi mungkin obektiler bolmayy tiis.
9. Jumys ornyn qorshaý jáne ushqyn men shashyraýdyň taralýyn kesiletin metaldan shekteý úshin qorǵanys qalqalaryn ornatý qajet.
10. Daiyndama kesiletin tabaqtar tsement edeninde bolatyndai etip arnaiy alańda ornatylýy tiis.



Nazar aýdarynyz!

Plazmalyq keskishpen jumys istey kezinde jeke qorǵanys quraldary men qorǵanysh quraldaryn paídalaný qajet: qorǵanystyq maska, respirator, arnaiy jumys qolǵaptary, dielektrilik tabandaǵy aiaq kiim, fartýk jáne qaltasyz qorǵanysh kostými. Janyp turǵan doǵaǵa qaramańyz. Doǵa sáylesi kózdi zaqymdap, terini kúidiredi. Doǵadan shyǵatyn býlardy jutýǵa bolmaidy.

Jumys tártibi

11. **MAÑYZDY!** Jumys tsıkly plazmalyq keskishti paídalaný osy jumys togy kezinde onyń fýnktsıalaryn buzbaityn 10 mınýttyq kezeń ishinde keskishpen jumys isteydiń eń kóp ýaqytyn anyqtайды.

Plazmalyq keskish jylý qorǵaý júiesimen jabdyqtalǵan. Qurylǵy qyzyp ketken kezde, ol avtomatty túrde óshiriledi, sodan keiin sýyǵan kezde jumys kúiine oralady.

12. Súzgidegi rettegish tutqasynyń kómegimen kiristegi aýa qysymyn belgileńiz. Manometrđiń kómegimen qysymdy qadaǵalańyz. Aýa qurǵaq bolyp qalýy úshin qysym rettegishine ylǵal-mai bólгish kiriktirilgen.

Ylǵal-mai bólгish — bul ol arqyly ótkiziletin aýadaǵy ylǵaldyń mólscherin aitarlyqtai tómendetetin qurylǵy. Aýadaǵy ylǵal jabdyqqa da, onyń kómegimen júzege asyrylatyn protsesterge de árdaiym derlik keri áserin tígizedi. Eń aldymen, kompressordyń ózi zardap shegedi, onyń ishinde bý jartylaı kondensatqa, ıaǵní suıyq sýga ainalýy mungkin. Sý korrozıaǵa yqpal etetini belgili jait. Ylǵal-mai bólгishti qoldana otyryp, kompressorǵa kelip túsetin aýany qurǵatýǵa bolady, demek — kompressordyń qyzmet etý merzimin uzartýǵa bolady.

Jerlendirý symynyń klemmasы tottan, boıaýdan, maıdan jáne t.b. tazartylǵan daiyndamaǵa senimdi bekitilýi tiis.

13. Potensiometr tutqasynyń kómegimen metall qalyńdyǵyna bailanysty qajetti tok ornatýnyz. Metall qalyńdyǵy kóp bolsa, retteýishpen soǵurlym joǵary tok kúshin ornatqan jón.

Kesiletin metall tipi	Qalyńdyq (mm)	SHúmek diametri (mm)	Kesý togy (A)	Kesý jyldamdyǵy (m/min)	Kesikiń ortasha eni (mm)	Syǵylǵan aýanyń jumys qysymy (mPa)
Kómirtekti bolat	1 – 5	1,1	20 – 35	1,4 – 1,2	1,2 – 1,4	0,5
	5 – 10	1,1 – 1,4	40 – 50	1,4 – 1,3	1,2 – 1,4	0,6
	10 – 15	1,4	50 – 65	1,0 – 1,1	1,4 – 1,8	
	15 – 20	1,7	65 – 90	0,8 – 0,7	1,7 – 2,2	0,8
	20 – 35*	1,9	90 – 100	0,4 – 0,2	2,0 – 2,5	
Tot baspaıtyн bolat	2 – 5	1,1 – 1,4	20 – 40	3,0 – 2,8	1,5 – 2	0,6
	5 – 10	1,4 – 1,7	40 – 60	2,8 – 0,9	2 – 2,5	0,75
	10 – 15	1,7	60 – 80	0,9 – 0,65	2,5 – 3,0	0,8
	15 – 25*	1,9	80 – 90	0,65 – 0,3	3,0 – 3,2	
Aliýmınıı	2 – 15	1,4	20 – 40	1,5 – 0,4	1,5 – 2	0,6
	10 – 20	1,7	40 – 75	0,6 – 0,3	2 – 2,5	0,8
	20 – 25*	1,9	75 – 100	0,2 – 0,1	2,5 – 3,0	

3-keste. Tok kúshiniń metall qalyńdyǵyna táyeldiligi

14. Qorektený sóndirgishin «SÓND» kúline ornatyńyz, sodan keiin qorektený baýsymyn jelige qosyńyz.

15. Plazmalyq janarǵyny senimdi ustańyz.



Nazar aýdaryńyz!

Túime basýly kezde janarǵy qoldan shyǵyp ketýi mûmkin. Janarǵyny adamdarǵa nemese tez tutanatyn zattarǵa baýyttamańyz.

16. Barlyǵy da jumys isteýge daiyn bolǵanda, qorektenýdi qosý túimesin «QOS» kúline qosyńyz. Displeide tok máni janady.



Nazar aýdaryńyz!

Aýyr jaraqattardыń aldyn alý úshin janarǵynyń túimesin basqan kezde plazmalyq janarǵyny deneden alys ustańyz. Qosqyshty basqannan keiin doğa janady.

17. Protsesti bastaý úshin plazmalyq janarǵy túimesin basyńyz. Kesý tek daiyndamanyń ústinde júrgiziletinine kóz jetkizińiz.

18. Plazmalyq janarǵyny kesý syzyǵyna perpendiculariar baıaý jyljytyńyz. Plazma aýgyň metal balqymasyn týdyrady. Eger kesý sapasy qanaǵattanarlyqsyz bolsa, onda potentsiometr tutqasynyń kómegimen tok kúshin arttyryńyz nemese kiris qysymyn arttyra otyryp, aýa shyǵynyn arttyryńyz.

19. Qalyńdyǵy 5 mm-den 20 mm deüngi aralyqta bolatyn tot baspaıtyn bolat kesý úshin aýanyń ornyna azottý paídalaný usynylady.

20. Janarǵy shúmekti qorǵanystyq salqyndatýmen jabdyqtalǵan. Plazmalyq janarǵy túimesi bosatylǵannan keiin aýa shúmekti birneshe sekýnd (aldyńǵy paneldegi rettegishpen belgilenedi) boý úrleýdi jalǵastyrady.

PECАHTA

Eskertpe: Plazmalyq keskishti qarqyndy paıdalany kezinde, asqyn qyzýdan qorǵanys iske qosyldy, aldyńgy paneldegi qyzgylt sary jaryqdiod janady. 3 mınýttan artyq emes ýaqyt kútý talap etiledi. Aspap jetkilikti salqyndaǵannan keiin, qyzgylt sary jaryqdiod sónedi, jumysty jalǵastyra berýge bolady.

Apparatty jeliden ajyratpaı, apparat salqyndap, qyzyl jaryqdiod sóngenshe kútińiz.

Eskertpe: Eger plazmalyq keskishtiń kirisinde jelide artyq júkteme oryn alsa, onda avtomattyq sóndirgish iske qosylady. Kesý protsesin jalǵastyrý úshin ony qaıtadan qosý kerek.

Kesý aiaqtalǵannan keiin:

- Janarǵyny bosatyp, janarǵyny daıyndamanyń betinen buryp áketińiz.
- Qorektený sóndirgishin «SÓND» kúiline aýystyrynyz.
- Plazmalyq janarǵyny metall tuǵyryqqa ornatyrynyz.
- Aýa berýdi óshirińiz.
- Elektr jelisinen qorektený baýsymyn ajyratyrynyz.
- Plazmalyq keskishtiń barlyq elementteri tolygymen sýtytlýy qajet.

8. AÝA-PLAZMALYQ KESÝ ÚSHIN JALPY USYNYMDAR

Plazmalyq kesýdiń máni negizgi metaldy jergilikti qyzdyrýǵa jáne suıyq metaldy plazma túzýshi gaz aǵynymen úrleýge negizdeledi. Plazmalyq aǵystyń temperatýrasы 15000°S jetýi mümkin, bul bolattar men qorytpalardыń úlken tizbesin kesýge mümkindik beredi.


Joǵary temperatýra men qysym plazmany túzý úshin qajet. Elektr doğasy jylý berýdi qamtamasız etedi, al plazmanyń tar shyǵý tesigi arqyly kire beristegi aýa qysymnan aitarlyqtai asyp túsetin qysymmen aiaqtalady.

Bolat pen qorytpalardы plazmalyq kesý kezinde qoldanylätyn gaz bul qysylǵan aýa nemese azot.



Nazar aýdarynyz!


Basqa gazzardы qoldaný jabdyqtyń isten shyǵýyna jáne ony kepildi qyzmet kórsetýden alynýyna ákep soǵady.

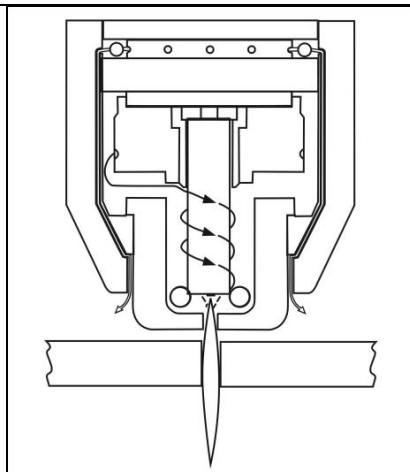

9-sýr. Plazmanyń túzilý protsesi

Sapaly kesý úshin kelesi parametrler áser etedi:

- Tok kúshi jáne kesý jyldamdyǵy

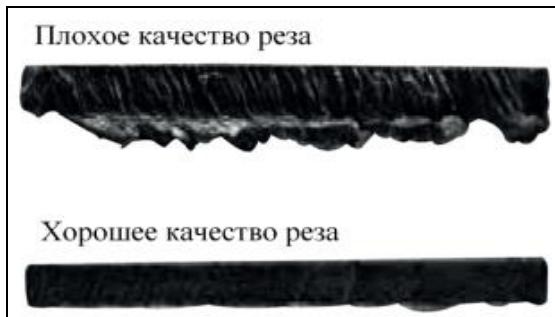


10-sýr. Tok kúshiniń jáne kesý jyldamdyǵynyń áseri.

Kesýdiń nashar sapasy. Joǵarǵy jiekteri balqyǵan, kesik birkelki emes, úlken perpendikylılar býnaqtar baǵqalady, kesikiń artqy jaǵynda shlaktyń kóp mólscheri.


Kesýdiń jaqsy sapasy. Joǵarǵy jiekter ótkir, birkelki kesik, grattyń mınimal mólscheri.

- **Kesiletin buıymǵa deıingi qashyqtyq**

Plazmotrondy kesiletin bólshekten azǵantai (1-2 mm) qashyqtyqta júrgize otyryp, plazmotronnyń shúmegi men bólikteriniń qyzmet etý merzimin arttyrýǵa bolady. Bul jaǵdaıda shúmek shashyratýmen az zaqymdalady, sonymen qatar ónim betiniń shúmekke mehanıkalyq jáne jylýlyq áseri bolmaıdy. Ol úshin jiyntyqtaǵy shekteshishti paıdalanyńyz (12-sýr. qar.).

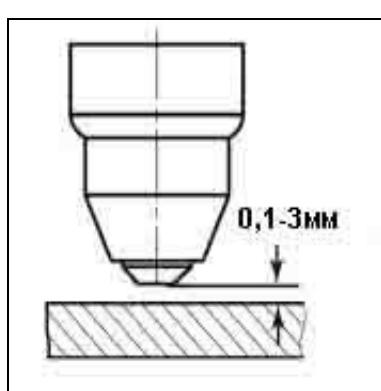

11-sýr. Plazmotron shúmeginen kesiletin buıymǵa deıingi qashyqtyqty tańdaý

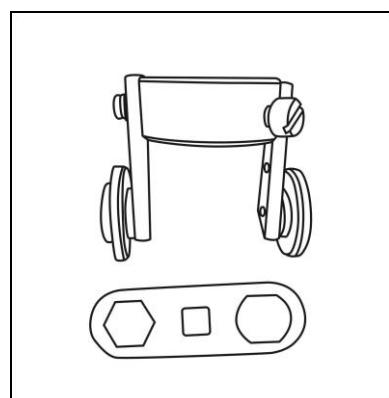

12-sýr. Kesý yńgaillylyǵyna arnalǵan quramdas bólikter

Aýa-plazmalyq kesý apparatynyń jiyntyqtamasyna 12-sýrette kórsetilgen tómendegi zattar kireti:

1. Elekrod pen ushtyqty tartýǵa arnalǵan kilt
2. SHektegish


SHúmek pen tabaq arasyndaǵy ońtaily qashyqtyq $0,1 - 0,3$ mm bolýy tıis Qashyqtyqty turaqty etip ustaý qajet.

Eger siz ónimniń astyna sý vannasyn qoisańyz, tútin men metall

PECAHTA

shashyraýynyň ziïandy áserin tolygymen joýǵa bolady.

- **Kesiletin metalǵa qatysty plazmotronnyń eńis buryshy**

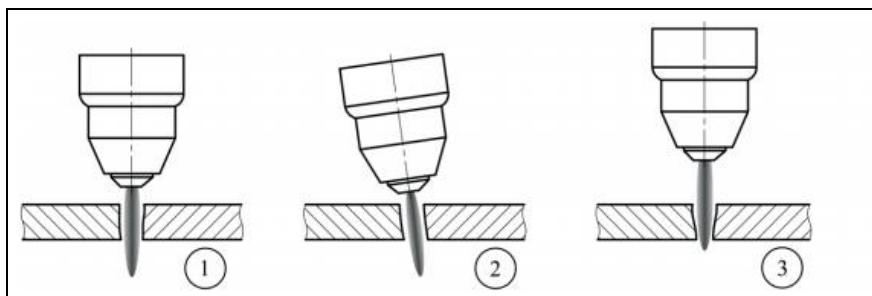

13-sýr. Kesý sapasyna kólbeý buryshynyń áseri.

1. Durys kólbeý buryshy jáne buýmǵa deüngi qashyqtyq tańdalǵan.
2. Kólbeý buryshy durys tańdalmaǵan.
3. Buýmǵa deüngi tym úlken qashyqtyq tańdalǵan.

- **Qysylǵan aýanyń qysymy men tazalyǵy.**

Syǵymdalǵan aýa qysymy turaqty, lúpildeýsiz bolýy tiis jáne 0,4 MPa tómen jáne 0,6 MPa artyq bolmaýy tiis.

Syǵymdlǵan aýanyń tazalyǵyn kelesi tásildermen anyqtaýǵa bolady:

3. Paídalanylǵan shúmekter men elektrodtardy tekserińiz, eger olar jaýylǵan zattardan qara bolsa, onda aýanyń sapasy nashar.
4. Aínany shúmektiń tesigine salyp, oǵan aýa baýyttańyz, eger aýa ylgaldy bolsa, onda aína býlanady.

- **Tez tozatyn bólshekterdiń tozý dárejesi** (14-sýr. qar.).


Tez tozatyn bólshekter – bul shúmek jáne elektrod. Bul bólikterdiń tozýy kezinde kesý sapasynyń aítarlyqtai nasharlaýy baıqalady, joǵarǵy jiekteri balqytylǵan, shlaktyń kóp mólscheri, keibir jaǵdailarda iondalǵan doǵa búürge qarai janady. Tozý vízýaldy baqylaýmen anyqtalady.

Tozǵan shyǵyn bólshekter kórsetetin birneshe belgiler boýnsha shúmekter men elektrodtardyń isten shyǵýynyń ońai aldyn alýǵa bolady. Tájırıbeli operator kesý dybysy men doǵanyń jalynynyń túsi boýnsha (tsırkonii kiristirmesi janyp ketken kezde ol jasyl reńge ie bolady), sondai-aq qajet bolǵan jaǵdaıda tesý kezinde plazmotronnyń bıiktigin tómendete alady, árqashan elektrody almastypý ýaqqty kelgenin anyqtai alady.

Elektrodyń nemese shúmektiń bir aýystyrýdan ekinshi aýystyrlǵanǵa deüngi ortasha jumys ýaqqty bar jýrnal júrgizý qolaıly tásil bolyp tabylady. SHÚmek jáne elektrod kesý togyna, materialdyń túrine jáne qalyńdyǵyna bailanysty ár túrli tesý sanyna tótep bere alady. Mysaly, tot baspaityn bolatty kesý kezinde shyǵyn bólshekterdi jii aýystyrý qajet.


Osyndaı jýrnal arqyly kesilgen bólikterdiń ár naqty túri úshin elektrodyń

ортаса qolanylý ýaqytyn anyqtaǵannan kein, kesilgen bolshekterde aqay paıda bolǵanǵa deiin nemese jalyn keskishtiń buzylýyna ákelmei, shúmekter men elektrodtardy josparyl türde aýystyrýga bolady.

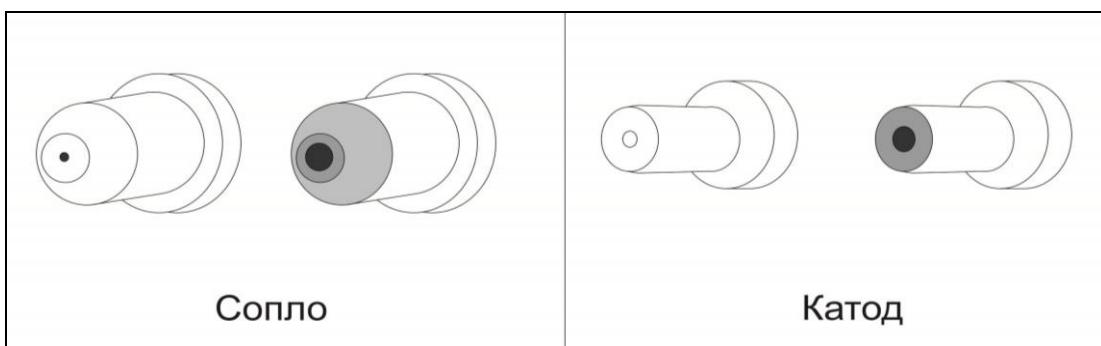

14-sýr. SHúmek pen elektrodyń tozýy.


- **Tabaqtyń shetinen kesýdi bastaý tártibi**

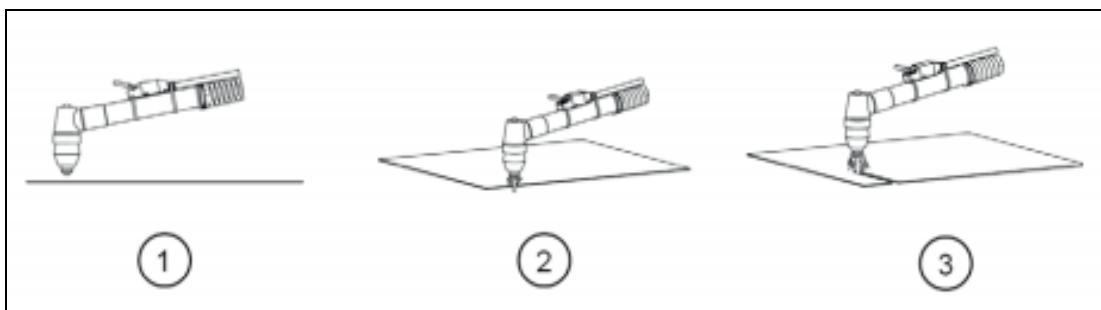

15-sýr. Tabaqtyń shetinen kesý.

4. Plazmalyq janarǵyny kesiletin buıymǵa qatysty perpendikýlıar ornatyńyz.
5. Plazmalyq janarǵyny mınimal qashyqtyqqa túsirińiz jáne túimeni basyńyz.
6. Plazmalyq kesý protsesin bastańyz.

- **Tabaqtyń ortasynan kesýdi bastaý tártibi**

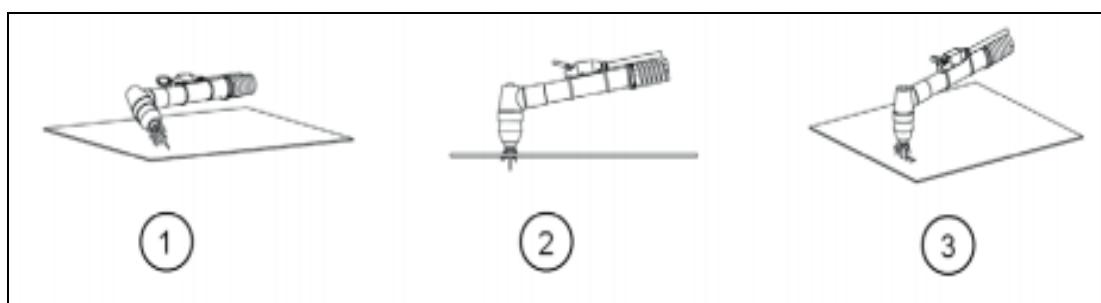

16-sýr. Tabaqtyń ortasynan kesý.

4. Plazmalyq janarǵyny kesiletin buıymǵa qatysty azǵantai buryshpen ornatyńyz jáne túimeni basyńyz.
5. Plazmalyq janarǵyny kesiletin buıymǵa perpendikýlıarly jyljytyńyz.
6. Plazmalyq janarǵyny mınimal qashyqtyqqa túsirińiz jáne plazmalyq kesý



Nazar aýdaryńyz!

Tabaqtyń ortasynan kesken kezde tez tozatyn bolshekterdiń qyzmet etý merzimin arttyrý úshin úlken qalyńdyqtar úshin tesik kesý aldynda burǵylap óty usynylady.

Plazmalyq kesý tehnıkasy.

4. Plazmalyq keskishti paídalaný tehnıkasyn meńgerý úshin jetkilikti ýaqty pen kúsh jumsayý qajet. Bolshekterdi kespes buryn ártúrlı metall úlgilerinde doğany jaǵýga jáne ony ustap turýga jattygyńyz. Mundai daiyndyq Sizge daiyndama úshin jumys parametrleriniń aýqymy týraly túsinikterke ie bolýga kómektesedi.

5. Tehnikalyq sıpattamalarǵa sáikes kiriste aýa qysymyn ornatý. Aýa qysymynyń artýy plazmanyň aǵylý jyldamdygyn jáne kesý jyldamdygyn arttyradы.

6. Plazmalyq janarǵynyń qozǵalý jyldamdyǵy metaldyń qalyńdyǵyna bailanysty. Janarǵy kesý kezinde qozǵalýy tiis.

9. TEHNİKALYQ QYZMET KÓRSETÝ



Nazar aýdaryńyz!

Osy Nusqaýlyqta arnaıy eskerilmegen protsedýralardy biliki mamanmen ǵana oryndalýy tiis.

Qyzmet kórsetý

Sizdiń plazmalyq keskishińizge tek túpnusqa qosalqy bolshekterdi paídalana otyryp, biliki jóndeý mamany qyzmet kórsetýi tiis. Bul odan ári paídalaný kezinde onyń qaýipsizdigine kepildik beredi.



Nazar aýdaryńyz!

Apparattyń kezdeisoq qosylýynan jazataıym oqıǵalardy boldyrmaý úshin:

Plazmalyq keskishtiń bettik panelindegi sóndirgishti "SÓND." qalpyna aýystyryńyz.

Apparatty ony jınaý, baptaý kezinde jáne jumysty aiaqtaǵannan kein jeliden sóndirińiz.

Zaqymdalǵan jabdyqtı paídalanbańyz. Eger plazmalyq keskishtiń jumysy kezinde bógde shý nemese diril sizdi alańdatsa, ony paídalanar aldynda problemalardy joiý kerek.

9.1 Tazalaý, qyzmet kórsetý jáne mailaý

- Árbir qoldanar aldynda plazmalyq keskishtiń jalpy jaǵdaiyn tekserińiz. Burandalardyń senimdiligin, jaryqtardyń nemese synǵan bolshekterdiń, zaqymdalǵan elektr symdarynyń jáne plazmalyq kesýdiń qaýipsiz paídalanylýyna áser etýi mûmkin kez kelgen basqa da zattardyń joqtygyn tekserińiz.

- Apparatty qoldanǵannan keiin onyń syrtqy betin taza matamen súrtińiz.
- Merzimdi túrde qysylǵan aýanyń kómegimen apparattyń ishin shańnan tazartyńyz. Úrley úshin qurǵaq taza syǵylǵan aýany qoldanyńyz. Eger mashına qatty lastanǵan qorshaǵan orta jaǵdailarynda jumys istese, tazartýdy aýna eki ret júrgizińiz.
- Úrley kezinde abai bolyńyz – aýanyń kúshti qysymy apparattyń shaǵyn bólshekterin búldırıýı mümkin.
- Apparattyń tazalyǵyn qadaǵalańyz, taza jáne qurǵaq shúberekpén shańdy korpýstan súrtip alyńyz.
- Apparatqa sýdyń, býdyń jáne basqa da suiyqtyqtardyń tamshylary túsýine jol bermeńiz.
- Qurylgý ishindegi klemmalar men túispelerdiń jai-kúuin tekserip otyryńyz: eger tot nemese bosap qalǵan túispeler bolsa, totty nemese totyqty ketirý úshin zimbir qaǵazdy qoldanyńyz jáne olardy qaıtta bekitińiz.
- Mashınanyń ishki bólükterine sýdyń nemese sý býynyń túsýine jol bermeńiz. Eger túsý oryn alsa, keptirińiz, sodan soń korpýs pen tok ótkizýshi elementter arasyndaǵy kedergini ólsheńiz. Tiptik emes qubylystar joqtyǵyna kóz jetkizbegenshe jumysty jalǵastyrmańyz.
- Eger apparat uzaq ýaqt paídalanylmasa, ony qorapqa salyp, qurǵaq jerde saqtańyz.




Nazar aýdaryńyz!

Eger plazmalyq keskishtiń qorektendirý symy zaqymdalǵan bolsa, ol tek biliki mamanmen aýystyrylýy tiis.

9.2 Saptamalarǵa kútım jasaý

Plazmotrondy bólshekteý qurylgý óshirilgen kezde ǵana júzege asyrlady. Plazmotronnyń bólükteri sýyǵan kúide ekenine kóz jetkizińiz.

1. Tutqa
2. Qosqysh
3. Korpýs
4. Elektrod
5. SHúmek
6. Qalpaqsha

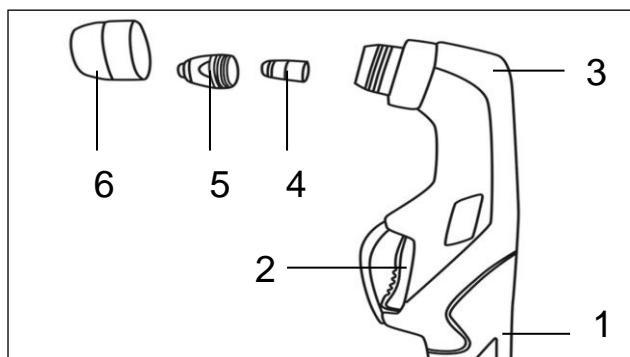

17-sýr. Janarǵynyń (plazmotronnyń) quramdas bólükteri

- Qaqpaqty burap alyńyz (6)
- Qaqpaqty (6) jáne shúmekti (5) syrtynan metall túkti taza qylshaqpen súrtińiz.
- SHúmekti (5) qarap shygyńyz. Onyń ushy tegis jáne tuzý bolýy tiis. Eger aitarlyqtai kendir-budyrlyqty, jaryqtardy, synyqtardy anyqtasańyz, bul kesý sapasyna áser etedi, sondyqtan shúmekti aýystyrý kerek.

PECАHTA

- Qarap-teksergennen kein qalpaqshalary (6), shumekti (5) jane elektrody (4) durys rettilikpen qaldyrynyz.
- Plazmalyq janargyyny jumys qabiletin tekseriiniz.

10. MÚMKIN AQAÝLAR



Nazar aýdarynyz!

Aýyr jaraqattardyń aldyn alý úshin:

Plazmalyq keskishti tasymaldaý, qaraý, qyzmet kórsetý jane baptaý kezinde qorektený jelisinen ajyratynyz.

Múmkin aqaýlar	Múmkin sebepter men sheshimder
Doǵa turaqsyz	<p>Jeńniń janarǵymen jane jerlendirý symynyń apparattyń klemmalaryna nashar qosylýy: Barlyq qosylystar sozylǵanyna kóz jetkizińiz.</p> <p>Janarǵy bar jeńniń bólikteri nemese plazmalyq janarǵy ózi zaqymdalǵan: Biliki mamam aqaýly bólikterdi jóndeýi / aýystyrýy tiis. SHúmektiń tesigi bitelip qalǵan nemese kúigen.</p>
Plazmalyq keskish qosýly kezde jumys istemeidi	Jylýlyq qorǵanys qurylgysynyń qosylýy: Qyzyl jaryqdiod sóngenshe apparattyń sýyǵanyn kútińiz, sodan kein ony paídalanýdy jalǵastyrynyz. Plazmalyq keskishke jane plazmalyq janarǵyga júktemeni azaity úshin kesý ýaqytynyń uzaqtyǵyn azaitynyz.
Slabaia dýga	Sáikes kelmeitín kerney: Kerneydi tekserińiz jane eger ol jetkiliksiz bolsa, kerney turaqtandyrǵyshyn paídalananyz nemese kerneydi basqa tásilmen túzetińiz
Dýga ne zajigaetsia	<p>Jerlendirý durys emes: Daiyndama jerlendirý baýsymymen tisti túrde túiiskeñine jane daiyndama jerlendirý baýsymdaryn bekitý ornynda tisti túrde tazalanǵanyna kóz jetkizińiz.</p> <p>SHúmektiń shamadan tys tozýy: Saptamanyń paídalanylätyn janarǵy úshin durys ólshemdi ekenine kóz jetkizińiz. Janarǵynyń tesigi deformatsıalanbaǵanyna, keñeimegenine jane lastanbaǵany kóz jetkizińiz. Qajet bolsa, shúmekti durys ólshemdisine jane qajetti tipke aýystyrynyz.</p>
Gaz ne postýpaet	<p>SHúmek lastanǵan: SHúmektiń jai-kúiin tekserińiz. Qajet bolsa, ony tazalańy whole nemese aýystyrynyz.</p> <p>Aýa shygynynyń rettegishi jabyq. Rettegish durys baptalǵanyna kóz jetkizińiz.</p> <p>Qubyrshék arqyly aýa berý bloktalǵan. Aýa berý qubyrshegin jane plazmalyq janarǵynyń jeńin tekserińiz</p>
Plazmalyq keskish únemi qyzady	Kiris kerneyi tym joǵary nemese tym tómen. Kerneydi tekserińiz jane qajet bolǵan jaǵdaida kerney turaqtandyrǵyshyn paídalananyz nemese kerneydi basqa tásilmen túzetińiz

3-keste. Múmkin aqaýlar

11. TASYMALDAÝ JÁNE SAQTAÝ

Daiynndaýshynyń oramyndaǵy apparatty -30-dan +55 °S deiingu temperatýrada jáne aýanyń salystyrmaly ylgaldylygy 80% - ága deiin tabigi jeldetkishi bar jabyq úı-jайлarda saqtaý kerek.

Aýada qyshqyl býlarynyń, siltilerdiń jáne basqa agressivti qospalardyn bolýyna bolýna jol berilmeidi.

Apparat uzaq saqtaýga salar aldynda zaýytttyq qorapqa oralýy tiis.

Tómen temperatýrada saqtaǵannan keiin apparat paídalaný aldynda 0 °S joǵary temperatýrada qaptamada keminde alty saǵat jáne qaptamasyz keminde eki saǵat ustalýy tiis.

Apparat kóliktiń árbir túrinde qoldanylätyn tasymaldaý erejelerine sáikes jabyq kóliktiń barlyq túrlerimen tasymaldanýy mümkin.

Klímattyq faktorlar áser etken jaǵdaida tasymaldaý sharttary:

- qorshaǵan aýanyń temperatýrasy -30-dan +55 °S deiin;
- aýanyń salystyrmaly ylgaldylygy 80 % deiin.

Tasymaldaý jáne tieý-túsirý jumystary kezinde apparatpen orama kenet soqqylarǵa jáne atmosferalyq jaýyn-shashynnyń áserine ushyramaýy tiis.

Kólik quraldarynda býyp-túiilgen apparaty bar kólik ydysyn ornalastyrý jáne bekitý tasymaldaý kezinde onyń turaqty jaǵdaıyn jáne ornyn aýystyrý mümkindiginiń bolmaýyn qamtamasyz etýi tiis.

12. KEPILDIKTI MINDETTEMELER

- Daiynndaishy aýa-plazmalyq kesý apparatynyń jumysyna satylǵan kúninen eki jyldyq merzimge kepildik beredi.
- Kepildikti jóndeý Kepildik talonynda firma móri, satylý kúni, satýshynyń qoly jáne satyp alýshynyń qoly bolǵan jaǵdaida óana júrgiziledi. Eger joǵaryda atalǵannyń biri bolmasa, kepildikti jóndeý júrgizilmeidi.
- Pasportta kórsetilgen talaptar buzylǵan jaǵdaida kepildikti jóndeý júrgizilmeidi.
- Kepildikter dánekerleý apparatynyń quramdas bólikterine (elektrodtardy ustaǵyshtar, massa qysqyshtary, dánekerleý syndary) taralmaidy.
- Durys emes nemese uqypsyz paídalaný, tasymaldaý, saqtaý nátijesi bolyp tabylatyn konstrýktsııanyń tutastyǵy buzylǵan, mehanıkalyq búlinýler bolǵan (syzattar, jaryqshaqtar, urylı men qulaý izderi, jáne korpýstyń kez kelgen deformatsisy) jaǵdaida kepildikti jóndeý júrgizilmeidi.
- Buýymda bólshekteý izderi nemese qujattamamen kózdelmegen onyń konstrýktsııasyna basqa aralasýlar bolǵan jaǵdaida, sondai-aq zaýytttyq retteýler buzylǵan jaǵdaida kepildikti jóndeý júrgizilmeidi.
- Kepildikti jóndeý kiris tizbekteri elementteri (varistor, kondensator) isten shyqqan jaǵdaida júrgizilmeidi, bul qoretkený jelisiniń ımpýlstik bógeýilderiniń apparatqa áser etý saldary bolyp tabylady.

PECAHTA

- Buýmnyń ishi qatty lastanǵan, ishki qurylgylardyń jáne bólshekterdiń bótén zattarmen búlingen jaǵdaıda kepildiki jóndeý júrgizilmeıdi.

Osy qujat zańmen anyqtalǵan tutynýshy quqyqtaryn shektemeıdi, biraq zańda aitylǵan taraptardyń kelisimin uígaratyn mindettemelerdi tolyqtyrady jáne naqtylaıdy.

- Kepildik tabığı tozýǵa beiim bólikterge taralmaıdy. Kepildik sharttary buýmnyń profilaktıkasyn jáne tazalaýdy, jumys parametrlerin retteýdi, sondai-aq sheberdiń buýmddy baptaý, jóndeý nemese keńes berý maqsatynda ony paídalaný ornyna barýyn kózdemeıdi.
- Kólik shyǵyndary kepildiktik qyzmet kórsetý kólemine kirmеıdi

Qurmetti satyp alýshy!

Biz Sizge Sizdiń tańdaýyńyz úshin zor rızashylyǵymyzdy bildiremiz! Biz osy buým Sizdiń qoıǵan talaptaryńyzdy qanaǵattandyrýy, al sapasy álemniń úzdkík úlgilerine sáıkes bolýy úshin barymyzdý salamyz.

“Resanta” kompanııasy, paídalaný erejeleri saqtalǵan jaǵdaıda, invertorly plazmalyq keskishke 5 jyldyq resmi qyzmet etý merzimin belgileıdi.

Buýmddy satyp alý kezinde onyń jiyntyqtamasyn, syrtqy túrin jáne kepildik talonynyń durys toltyrylýyn Sizdiń qatysýyńyzben tekserýdi talap etińiz.

Aqaýlyq týndaǵan jaǵdaıda buýmddy óz betińiszhe jóndemeńiz, sebebi bul qaýipti jáne kepildik kúshiniń joıylýyna ákep soǵady.

Taýar sapasy boýnsha barlyq tilekterdi **idea@resanta.ru** mekenjaıyna jóneltińiz.

13. SERVIS ORTALYQTARY:

- **Abakan**, Molodejnyı kvartal, 12/a, tel.: 8 (3902) 26-30-10, +7 908 326-30-10
- **Astrahan**, kósh. Rybinskaia, 11-úı, tel.: 8 (8512) 42-93-77.
- **Armavır**, kósh. Karl Lıbkneht, 68/5 úui, tel.: +7 962 855-40-18.
- **Arhangelsk**, Okrýjnoe shossei, 6-úı, tel.: 8 (8182) 42-05-10.
- **Barnaýl**, dańg. Bazovyı, 7-úı, tel: 8 (3852) 57-09-55, 50-53-48.
- **Belgorod**, kósh. Konstantin Zaslónov, 92-úı, tel: 8 (4722) 402-913.
- **Blagoveshensk**, kósh. Razdolnaia 27, tel. 8 914 601 0007.
- **Bratsk**, Ónerk.aım. BLPK, p 27030101, 2b keńsesi, tel: +7 914 939-23-72.
- **Briansk**, kósh. 2-aia Pochebpskaia, 34A úui, tel: 8 (4832) 58-01-73.
- **Velikii Novgorod**, kósh. 3-ıa Sennaia, 2A úui, tel: 8 (8162) 940-035.
- **Vladivostok**, kósh. Snegovaia, 119-úı, tel: +7 904 624-03-29.
- **Vladimir**, kósh. Gastello, 8 A úui, tel: 8 (4922) 77-91-31, 8 (4922) 44-40-84.
- **Volgograd**, Lenın dańgyly, 69 "A" úui, birinshi qabat, tel.: 8 (8442) 78-01-68 (qos.2 - servis).
- **Vologda**, kósh. Goncharkaia 4A; t.+7 981 507-24-12.
- **Voronej**, kósh. Elektrosignalnaia, 17-úı, tel: 8 (473) 261-10-34.
- **Dzerjinsk**, kósh. Krashoarmeiskaia, 15e úui, 21-keńse tel: 8 (8313) 39-79-89.
- **Ekaterinbýrg**, kósh. Bısertskaia, 145, 6-keńse, tel.: 8 (343) 384-57-25.
- **Ivanovo**, kósh. Spartak, 13-úı, tel 8 (4932) 77-41-11.
- **Irkýtsk**, kósh. Traktovaia, 28-úı, tel: +7 908 660-41-57 (servis), 8 (3952) 70-71-62.
- **Ioshkar-Ola**, kósh. Mıra, 113-úı, tel.: 8(8362) 49-72-32.
- **Qazan**, kósh. Poperechno-Avangardnaia, 15-úı, tel: 8 (843) 206-03-65.
- **Kaliningrad**, kósh. IAltınskaia, 129-úı, tel: 8 (4012) 71-95-04.
- **Kalýga**, t.kósh. Selskii, 2A úui, tel: 8 (4842) 92-23-76.
- **Kemerovo**, kósh. Radıshev, 2/3 úui, tel: 8 (3842) 65-02-69.
- **Kirov**, kósh. Potrebkooperatsıa, 17-úı, tel: 8 (8332) 21-42-71, 21-71-41.
- **Kostroma**, kósh. Kostromskaia, 101-úı, tel: 8 (4942) 46-73-76.
- **Krasnodar**, kósh. Griboedov, 4-úı, liter "IÝ", tel: +7 989 198-54-35.
- **Krasnoıarsk**, kósh. Severnoe shosse, 7a, tel: 8 (391) 293-56-69.
- **Qorǵan**, kósh. Omskaia, d.171B, tel: 8 (3522) 630-925, 630-924.
- **Kýrsk**, kósh. 50 let Oktıabria,126 A úui. Tel.: 8 (4712) 36-04-46, 8 (4712) 77-13-63.
- **Lipetsk**, kósh. Boevıı ótpejoly, 5-úı, tel: 8(4742) 52-26-97.
- **Magnitogorsk**, kósh. Rabochaia, 109-úı, qur. 2, tel.: +7 919 342-82-12.
- **Máskey**, kósh. Nagatinskaia, 16 B úui, tel: 8 (499) 584-44-90.
- **Máskey**, Ilmenskii ótpejoly, 9A úui, qur. 1, tel.: 8 (495) 968-85-70.
- **Máskey**, Signalnyı ótpejoly 16, 3-qurylys, 4-korpýs, 105-keńse, tel.: 8-495-108-64-86 qos. 2, +7 906 066-03-46.
- **Máskey**, kósh. Nıkopolskaia, 6-úı, qur.2, tel.: 8 (495) 646-41-41, +7 926 111-27-31.
- **Mýrmansk**,kósh. Domostroitelnaia, 21/2 úui, tel.: +7 960 020-46-59, +7 960 020-46-83.
- **Naberejnye CHełny**, Menzelınskii trakty, 52a úui, 405-qoima tel.: 8 (8552) 20-57-43.
- **Nijnii Novgorod**, kósh. Vıatskaia, 41-úı, tel: 8 (831) 429-05-65 qos.2.
- **Nijnii Tagıl**, kósh. Indýstrialnaia, 35-úı, qur.1, tel: 8 (3435) 96-37-60.
- **Novokýznetsk**, kósh. SHors, 15-úı, tel: 8 (3843) 20-49-31.
- **Novorossıısk**, kósh. Osoavıahıma, 212-úı, tel: 8 (8617) 309-454
- **Novosıırsk**, kósh. Dargomyjskogo, 13-úı, 1-qabat, 2-orynjaı (oń qanat), tel. 8 (383) 373-27-96.
- **Omby**, kósh. 20 let RKKA, 300/3 úui, tel: 8 (3812) 38-18-62, 21-98-18, 21-98-26.
- **Orynbır**, dańg. Br.Korostelevyh, 163-úı, tel: 8 (3532) 48-64-90.
- **Orel**, t.kósh. Sılıkatnyı, 1-úı, tel: 8 (4862) 44-58-19.
- **Orsk**, kósh. Soıýznaia, 3-úı, tel: 8 (3532) 37-62-89.
- **Penza**, kósh. Izmaılov, 17a úui, tel: 8 (8412) 22-46-79.
- **Perm**, kósh. Levchenko, 1-úı, lit.L tel.: 8 (342) 254-40-78.

РЕСАНТА

- **Petrozavodsk**, Severnaia Promzona aýdany, kósh. Zavodskaiä, 10 A úii, tel.: 8 (812) 309-87-08.
- **Pskov**, kósh. Leon Pozemskii, 110-úi, tel.: 8 (8112) 700-181, 8(8112) 296-264.
- **Piatigorsk**, kósh. Ermolova 46 B, tel: +7 968 279-279-1, 8 (8652) 20-58-50.
- **Rostov-na-Doný**, kósh. Vavilov, 62 G úii, №11 qoïma, tel: +7 938 100-20-83.
- **Riazan**, kósh. Zýbkova, 8a úii (Tochinvest zaýty), 3-qabat, 6-keńse, tel.: 8 (4912) 30-13-22.
- **Samara**, Sovetskii aýd., kósh. Zavodskoe shosse, 15A úii, lit. A, tel.: 8 (846) 206-05-52.
- **Sankt-Peterbýrg**, kósh.Míneralnaia, 31-úi, lit V, tel: 8 (812) 384-66-37.
- **Sankt-Peterbýrg**, kósh. Avtobýsnaia, 6B úii, tel: 8 (812) 309-73-78.
- **Saransk**, kósh. Proletarskaia, 130A úii, "Sýra" kombinatynyń bazasy, tel.: 8 (8342) 22-36-37
- **Saratov**, kósh. Penzenskaia, 2-úi, tel: 8 (8452) 49-11-79.
- **Smolensk**, Krasninskoe shossesi, 35G úii, 1-qabat, tel: 8 (4812) 29-46-99.
- **Sochi**, kósh. Gastello, d.23A, tel: 8 (862) 226-57-45.
- **Stavropol**, kósh. Kolomültsev, 46-úi, tel.: +7 961 455-04-64, 8 (8652) 500-727, 500-726.
- **Sterlitamak**, kósh. Zapadnaia, 18-úi, liter A tel.: 8 (3472) 294-410.
- **Sýrgýt**, kósh. Bazovaia, 5-úi, tel.: 8 (3462) 758-231, qos.1-keńse, qos.2-servis.
- **Tambov**, Montajnikov ótpejoly, 2G úii, tel: 8 (4752) 42-98-98, +7 964 130-85-73.
- **Tver**, dańg. 50 let Oktiabria, 15b úii, tel: 8 (4822) 35-17-40.
- **Tomsk**, kósh. Dobrolýbova, 10-úi, qur.3 tel: +7 952 801-05-17.
- **Toliatti**, kósh. Kommýnalnaia, 23-úi, qur.2 tel: 8 (8482) 651-205; +7 964 973-04-29.
- **Týla**, Haninskii ótpejoly, 25-úi, tel: 8 (4872) 38-53-44 / 37-67-45.
- **Túmen**, kósh. Sýdostroitelei, 16-úi, tel: 8 (3452) 69-62-20.
- **Ýdmýrt Respýblíkasy**, Zavialovskii aýd, d. Pirogovo, kósh. Torgovaia, 12-úi, tel.: 8 (3412) 57-60-21 / 26-03-15.
- **Ýlan-Ýde**, kósh.502km. 160-úi 14-keńse. Tel. 8(3012) 20-42-87.
- **Ýlianovsk**, kósh. Ýritskii, 25/1 úii, №2 qoïma, tel: 8 (8422) 27-06-30, 27-06-31.
- **Ýfa**, kósh. Kýznetsovskii zaton, 20-úi, tel.: 8 (347) 246-28-43 (servis ortalygy); 8 (347) 214-53-59 (keńse).
- **Habarovsk**, kósh. Indýstrialnaia, 8a úii, tel:8 (4212) 79-41-73.
- **CHeboksary**, Bazovyı ótpejoly, 15-úi, tel: 8 (8352) 35-53-83, 21-41-75.
- **CHeliabi**, kósh. Morskaia, 6-úi, tel: 8 (351) 222-43-15, 222-43-16.
- **CHerepovets**, kósh. Arhangelskaia, 47-úi, №10 qoïma, tel: +7 911 517-87-92.
- **SHahty**, Rostov oblysy, Skvoznoi t.kósh. Skvoznoi, 86a úii, tel. keńse +7 961 428-87-69, SO +7 909 406-63-11.
- **IAroslavl**, Týtaevskoe shossesi, 4-úi, 1-keńse, keńse: 8 (4852) 69-52-09, servis: 8-965-726-32-20.
- **Qazaqstan, Almaty q.**, lle tas joly, 29, tel: (727) 225 47 45, 225 47 46.
- **Kazaqstan, Nur-Sultan (Astana) q.**, kósh. TSiolkovskii 4, 8a qoimasy, tel +7 (771) 754 02 45.
- **Qazaqstan, Qaraǵandy q.**, kósh. Molokov 102, tel: +7 (707) 469 80 56.
- **Qazaqstan, Taraz q.**, kósh. Sanyraq batyr, 47m, tel.: +7 (7262) 97-00-12.
- **Qazaqstan, Óskemen q.**, kósh. Novatorov 10, tel: 8 (7232) 40-32-19, 8 (708) 440-32-19.
- **Qazaqstan, SHymkent q.**, kósh. Tóle bı 26, korp.1, 206-keńse tel: (7252) 53 -72 -67.

**Servis ortalyqtarynyń tolyq ózekti tizimin
Siz www.resanta.ru saitynan kóre alasyz**

14. KEPILDIK TALONY

INVERTORLYQ PLAZMALYQ KESKISH

zaý №_____

modeli _____

Satylǵan kúni _____

Saýda uıymynyń ataýy jáne mekenjaiy_____

m.o.

Paıdalany erejelerimen jáne kepildik sharttarymen tanystym. Ónim tolyq jinyntyqtamada berildi. Syrtqy túrine narazylyǵym joq.

Satyp alýshynyń TAÁ jáne qoly

KEPILDIK TALONY
Aqaý sıpattamasy, aspap №

KEPILDIK TALONY
Aqaý sıpattamasy, aspap №


KEPILDIK TALONY
Aqaý sıpattamasy, aspap №

M.O.

M.O.

M.O.

РЕСАНТА

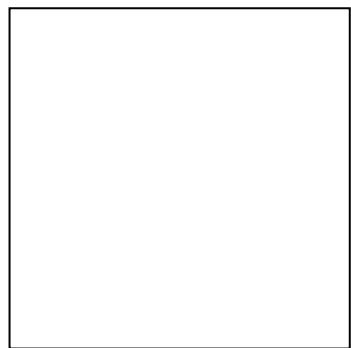

Изготовитель (импортер):
«ТЕК Техник унд Энтвиклунг»
Адрес: Зюдштрассе, 14, Базель, Швейцария
Сделано в КНР

Ред.1.1